


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

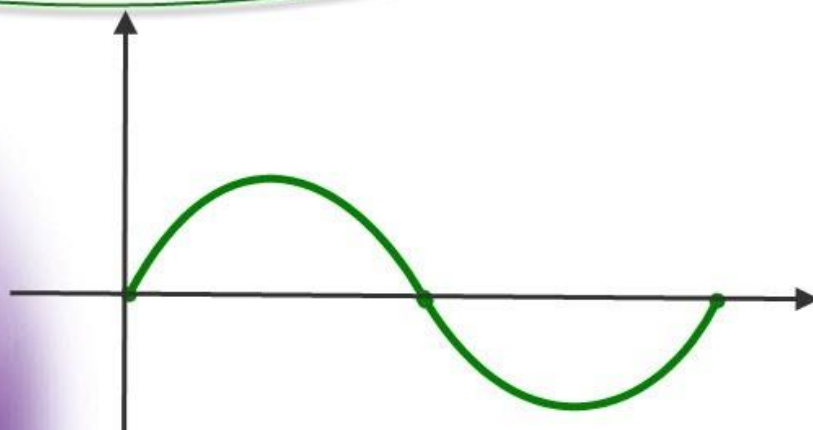

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

موضوع پروژه:

مقایسه ی روشهای کنترل موتورهای القایی سه فاز



برای خرید فایل word این پروژه [اینجا کلیک کنید](#).

(شماره پروژه = ۳۰۷)

پشتیبانی: ۰۹۳۵۵۴۰۵۹۸۶

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

فهرست

صفحه	عنوان
	مقدمه
	فصل اول : روشهای راه اندازی موتورهای القایی:
۱	۱-۱) راه اندازی با مقاومت راه انداز
۸	۱-۲) راه اندازی با اتوترانس
۱۳	۱-۳) راه اندازی بخشی از سیم پیچی
۱۶	۱-۴) راه اندازی ستاره - مثلث
۲۱	- انتخاب نحوه ی راه اندازی با مشخصه ی ولتاژ کاهش یافته
۲۷	۱-۵) ترمز گیری در موتورهای القایی
	فصل دوم : روشهای کنترل سرعت کلاسیک موتورهای القایی:
۳۱	۲-۱) روش مدولاسیون دامنه ی قطب
۳۵	۲-۲) روش قطبهای منتج
۴۲	۲-۳) روش تغییر ولتاژ
۴۲	۲-۴) روش تغییر ولتاژ - فرکانس . (عملکرد با منبع تغذیه ی غیر سینوسی)
	فصل سوم : روش کنترل برداری و روش کنترل مستقیم گشتاور خروجی
۴۹	۳-۱) روش کنترل برداری
	۳-۲) روش کنترل مستقیم گشتاور خروجی (کنترل کننده ی بهینه ی
۶۶	شار برای کارکرد موتور در بازده حداکثر)

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

فصل اول روشهای راه اندازی موتورهای القایی

۱-۱) راه اندازی مقاومتی: (مقاومت راه انداز)

یک راه ساده و بسیار معمول، برای راه اندازی موتور تحت ولتاژ کاهش یافته، در راه اندازهای دارای مقاومت راه انداز استفاده می شود. در این روش یک مقاومت بطور سری بین خطوط تغذیه و موتور وصل می گردد. بنابراین افت ولتاژی بر روی مقاومت ایجاد می شود و ولتاژ ایجاد شده بر روی موتور کاهش می یابد. در نتیجه ی آن، سرعت کاهش یافته و در هنگام راه اندازی، جریان راه اندازی، کمتر است. همانطور که موتور شروع به شتاب گیری می کند، جریان گذرنده از مقاومت، کاهش می یابد. و در نتیجه از افت ولتاژ هم بر روی مقاومت، کاسته می شود. در نهایت ولتاژ رسیده به موتور رو به افزایش می گذارد. شتاب گیری یکنواخت همراه با افزایش یکنواخت گشتاور و سرعت بدست می آید. مقاومت راه اندازی در هنگامی که موتور، به سرعت مشخصی برسد، از

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

خط خارج می شود. و سپس موتور به صورتی که با ولتاژ کامل خط کار کند به خط تغذیه وصل می شود. اضافه و یا حذف کردن مقاومت راه اندازی در مدار راه انداز موتور، هم می تواند بصورت دستی وهم بصورت خودکار انجام شود.

از مقاومت های راه انداز برای راه اندازی موتورهای روتور قفسی، در موقعیتهایی که گشتاور محدودی در راه اندازی، برای جلوگیری از ایجاد آسیب در ادوات مکانیکی مورد نظر باشد استفاده می شود. نتیجه ی دیگر استفاده از آنها، جلوگیری از ایجاد جریان هجومی در راه اندازی است. که در غیر این صورت ممکن است باعث ایجاد اغتشاش در خط تغذیه در هنگام راه اندازی گردد.

محدود نمودن جریان راه اندازی در موارد زیر بسیار مورد نظر است.

۱- در هنگامی که سیستم قدرت، توانایی راه اندازی یا تحمل راه اندازی موتور را در ولتاژ کامل ندارد.

۲- در هنگامی که راه اندازی با ولتاژ کامل ممکن است باعث ایجاد ناهماهنگی و اغتشاشاتی در خطوط تغذیه بشود. (برای مثال در هنگام راه اندازی چندین موتور بطور همزمان).

در چنین موقعیتهایی، راه اندازهای کاهنده ی ولتاژ برای موتورهای با توان نامی کمتر از ۵ اسب بخار، پیشنهاد می شوند.

راه اندازهای با مقاومت راه انداز، ممکن است از یک یا چند مرحله ی شتاب دهی در حین راه اندازی استفاده کنند. و این بستگی به اندازه و قدرت موتور در حال کنترل دارد. چنین راه

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه


اندازهایی شتاب یکنواختی را، بدون اینکه در خطوط تغذیه شاهد افت ولتاژی در هنگام راه اندازی با شیم، بدست می دهند. راه اندازهای با مقاومت راه انداز یا راه اندازهای مقاومتری می توانند کار رساندن موتور از حالت شروع به حالت عملکرد مانا را بصورت بسته انجام دهند. و این بدان معنی است که موتور از آن لحظه ای که شروع به کار میکند تا لحظه ای که به سرعت مطلوب رسیده و مقاومت راه انداز از مدار خارج می شود هرگز از خطوط تغذیه بصورت کامل جدا نمی شود.

راه اندازهای مقاومتری، مقداری از انرژی را بصورت حرارت از دست می دهند. ولی به هر صورت، در این روش، موتور در ضریب توان بهتری نسبت به سایر روشهای راه اندازی شروع به کار می کند. راه اندازهای مخصوصی برای بارهای با اینرسی بالا مورد نیاز هستند. و یا در مواقعی که جریان راه اندازی باید از لحاظ سرعت افزایش در هنگام راه اندازی کاملاً کنترل شود.

شکل ۱-۱-۱ یک راه انداز مقاومتری را نشان می دهد. که در این راه انداز دو نقطه ی

شتابدهی داریم.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

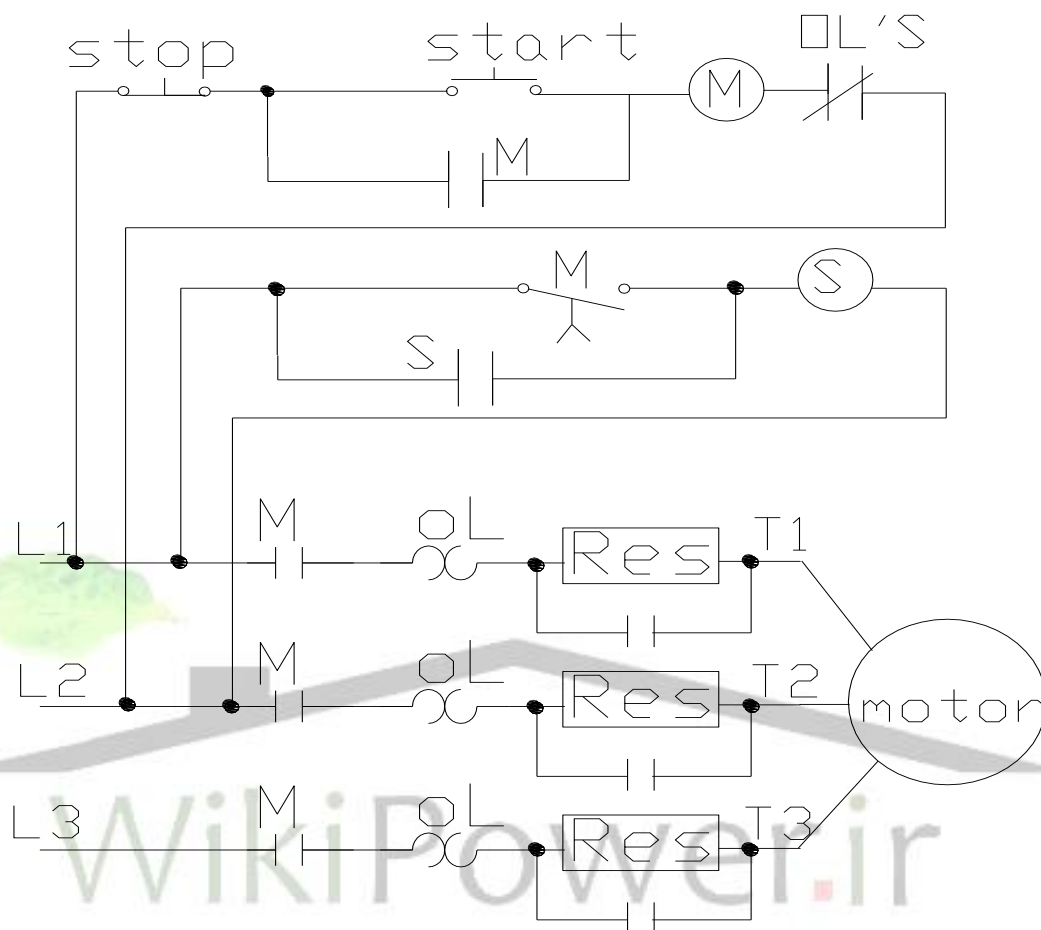

شکل ۱-۱-۱

یکی از راه های افزایش گشتاور در هنگام راه اندازی ، افزایش مقاومت روتور است. می توان با جایگذاری مواد با مقاومت بالا در شکافهایی در پوسته روتور، به این هدف رسید. چون در هنگام راه اندازی لغزش بالا و فرکانس جریان القا شده در روتور برابر با فرکانس جریان استاتور است به دلیل اثر پوستی جریان که در فرکانس بالا اتفاق می افتد جریان در سطح روتور شروع به گسترش می کند و در نتیجه مقاومت بیشتری در برابر خود دیده، ولی در هنگام

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

کارکرد طبیعی چون لغزش پایین است جریان در عمق رسانای روتور گسترش و جریان می یابد و مقاومت کمتری در برابر خود دیده و به این طریق می توان سرعت موتور را سریع تر به ۲۵٪ از سرعت نهایی رساند و زودتر مقاومت های راه انداز را از مدار خارج و به بهبود بازده کمک نمود.

زمانی که کلید شروع فشار داده شود، یک حلقه از مدار در امتداد مسیر از نقطه ی L1 و در مسیر با نقاط STOP, START و سیم پیچ M، و اتصالات رله ی اضافه بار تا L2 بسته می شود. در هنگامی که سیم پیچ M، تحریک می شود، تمامی کلیدهای M عمل کرده و بسته می شوند. و موتور از طریق کلیدهای M و مقاومت های راه انداز و رله های اضافه بار، تغذیه می شود. بدلیل آنکه مقاومتها، بطور سری با موتور قرار گرفته اند، افت ولتاژی در مقاومتها ایجاد شده و موتور با ولتاژ راه اندازی کمتر شروع به کار می کند. با شتاب گیری موتور، افت ولتاژ بر روی مقاومتها به آرامی کم می شود و این به دلیل کاهش جریان است. و به همین صورت (به دلیل ایجاد پاد ولتاژ در موتور) ولتاژ پایا نه های موتور افزایش می یابد.

پس از یک زمان شتاب گیری از پیش تعیین شده، اتصالات کلید با تاخیر زمانی M بسته می شوند. و این کار باعث تحریک سیم پیچ S می گردد. در نتیجه کلیدهای S بسته شده و مقاومت های راه انداز از مدار خارج می شوند. و موتور به ولتاژ کامل خط متصل می گردد. توجه کنید که سیم پیچ M توسط کلید توقف به صورت مستقیم، کنترل می شود. برای بیشترین بازده و کارایی، تمام کلیدهای لازم که باید به صورت دستی و توسط

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

اپراتور با آنها کار شود، معمولاً در روی محل مناسبی که براحتی قابل دسترس است تعبیه می شوند. راه انداز در نزدیکی موتور جا سازی می شود تا سیم پیچی مدار قدرت تا حد امکان کوتاه تر شود. راه اندازهای مقاومتری برای استفاده در موتورهای تکفاز یا سه فاز موجود هستند. و همچنین برای داشتن تعداد نقاط مختلف مرحله ی شتاب گیری نیز انواع مختلفی از آنها ساخته شده است.


راه انداز مقاومتری با چهار مرحله ی شتاب دهی:

شکل ۱-۱-۲ نشان دهنده ی مدار قدرت یک راه انداز با چهار مرحله ی شتاب گیری برای

موتور است.



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

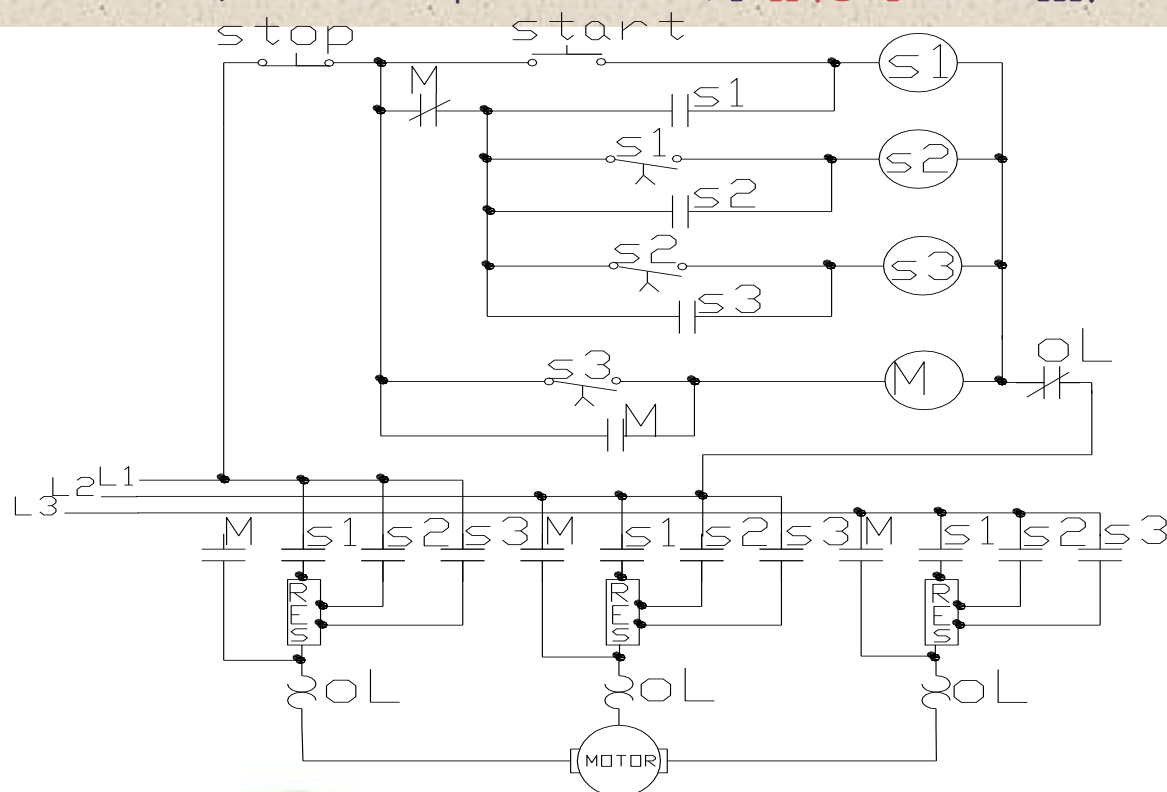

operation	contactor			
	S1	S2	S3	M
start	1			
2nd point	1	1		
3rd point	1	1	1	
RUN				1

شکل ۱-۱-۲

با بستن کلید شروع (start) سیم پیچ S1 تحریک و در نتیجه کلیدهای S1 بسته

می شوند. و موتور از طریق کل مقاومت به خط وصل می شود. کلید با تاخیر زمانی S1 پس از

زمان مشخص و محدودی بسته می شود، که باعث تحریک سیم پیچ S2 شده و در نتیجه ی

ان تمام کلیدهای S2 بسته می شوند. و این باعث خارج شدن قسمتی از کل مقاومتی میشود

که در مرحله ی قبل وارد مدار شده بود. کلید با تاخیر زمانی S2 نیز به همین ترتیب پس از

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

زمان کوتاهی بسته شده و عین مرحله ی قبل دوباره تکرار میشود و در نتیجه ی آن باز قسمتی دیگر از مقاومت راه انداز از خط خارج می شود. در نهایت با عمل کلید با تاخیر زمانی S3 و تحریک سیم پیچ M کلیدهای M نیز بسته شده و کل مقاومت راه انداز از مدار خارج می شود و موتور با ولتاژ کامل خط تغذیه می شود. روتور ممکن است تا دومین یا سومین نقطه ای که قسمتی از مقاومت راه انداز در حال خارج شدن از مدار است، شروع به چرخش نکند. ولی به هر حال به هدف کاهش ولتاژ در راه اندازی دست یافته ایم.

راه اندازهای مقاومتری دارای خصوصیات زیر هستند:

- ۱- ساختمان ساده ۲- هزینه ی ساخت کم ۳- نیاز به نگهداری پایین ۴- ایجاد گشتاور با تغییر یکنواخت در هنگام راه اندازی ۵- ارتباط پیوسته ی موتور با خط در طول زمان راه اندازی ۶- ضریب توان بالا.
- از راه اندازهای مقاومتری برای راندن بارهای سنگین نباید استفاده شود. چون دارای این خاصیت هستند که باعث ایجاد گشتاور کم هنگام راه اندازی در موتور می شوند.
- این راه اندازها از لحاظ اقتصادی خیلی به صرفه نیستند زیرا توان حرارتی مصرف می کنند.

۲-۱) راه اندازی با اتو ترانسفورماتور:


این نوع از راه اندازها از اتو ترانسفورماتور در بین موتور و خطوط تغذیه استفاده می کنند. تا ولتاژ و جریان را در راه اندازی کاهش دهند. سرکهایی بر روی اتو ترانس هستند که به

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه


استفاده کننده اجازه می دهند تا موتور را تقریباً در ۵۰ یا ۶۵٪ از ولتاژ خط راه اندازی نماید.

بیشتر موتورها در ۶۵٪ از ولتاژ خط راه اندازی می شوند. چنین راهی برای تغییر ولتاژ راه اندازی در مقایسه با روشهای دیگر راه اندازی به صورت کلی قابل دسترسی نیست. اتو ترانسهای راه انداز به صورت کلی بارهایی القایی هستند. بنابراین بر روی ضریب قدرت تاثیر می گذارند. و مناسب برای انجام راه اندازی با زمان طولانی هستند. در موقعیت هایی که برای مثال ۶۵٪ ولتاژ خط برای راه اندازی ناکافی است از سرکهای ۸۰٪ استفاده می شود. یک راه انداز اتو ترانسفورمری بطور کلی از دو اتو ترانس که بصورت دلتا باز متصل شده اند تشکیل یافته است. در هنگام راه اندازی توسط اتو ترانس که منجر به کاهش ولتاژ متصل به موتور میشود موتور به سرکهای روی ترانس متصل است. با یک ولتاژ کمتر در هنگام راه اندازی، موتور جریان کمتری کشیده و گشتاور کمتری نسبت به حالتی که با ولتاژ کامل شروع به راه اندازی کند تولید خواهد نمود. یک رله ی تاخیر زمانی قابل تنظیم، عمل تبدیل از ولتاژ کاهش یافته به ولتاژ کامل و نامی را کنترل می کند. شکل ۱-۲-۱ نحوه ی اتصال برای راه اندازی موتور با دو عدد اتو ترانس را نشان میدهد. شکل ۱-۲-۲ نحوه ی اتصال موتور رابه سه اتو ترانس را نشان می دهد. برای فهمیدن بهتر نحوه ی عمل راه انداز اتو ترانسفورمری به دیاگرام تک خطی در شکل ۱-۲-۳ توجه کنید.


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازم

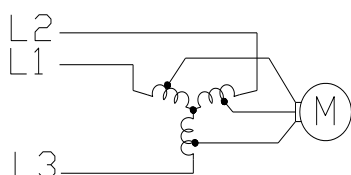

شکل ۱-۲-۲

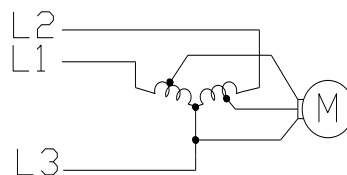

شکل ۱-۲-۱

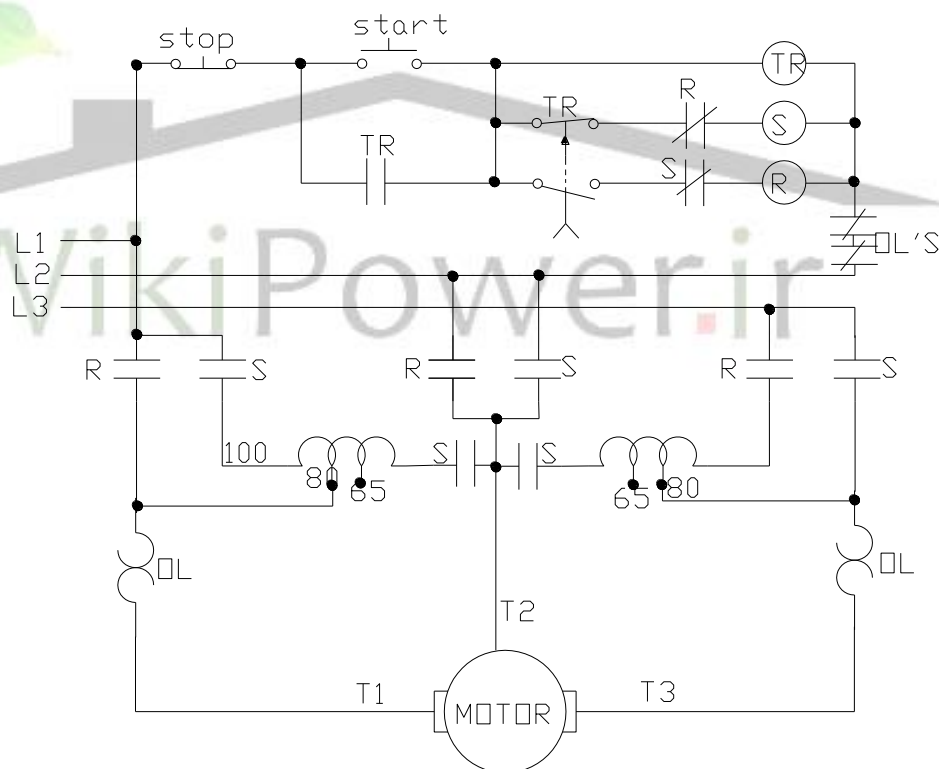

شکل ۱-۲-۳

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

باید توجه داشت که وقتی موتور القایی با مقاومت راه انداز، راه اندازی شود، برای مثال با اعمال ۴۰٪ از ولتاژ نامی به موتور در هنگام راه اندازی (که توسط مقاومت راه انداز ایجاد می شود). از آنجا که گشتاور راه اندازی با نسبت مجذور ولتاژ اعمال شده به موتور، تغییر می کند، فقط ۰٫۴۲ یا ۰٫۱۶ در صد گشتاور ایجاد شده در هنگام راه اندازی با ولتاژ نامی (بدون مقاومت راه انداز) بدست می آید. ولی در هنگام راه اندازی با اتوترانس ۶۴٫۸٪ از ولتاژ خط را می توان به موتور اعمال کرد و در نتیجه جریان موتور ۶۴٫۸٪ از جریان در هنگام راه اندازی عادی خواهد بود. ولی البته جریان خط ۴۰٪ جریان راه اندازی با ولتاژ نامی خواهد بود. و در نتیجه، در راه اندازی با اتوترانس، در مثال گفته شده، گشتاور راه اندازی $۰٫۶۴۸^۲$ برابر گشتاور راه اندازی با ولتاژ کامل خواهد بود و یا ۰٫۴ آن.

پس می بینیم که راه اندازی با اتوترانس گشتاور راه اندازی متناسب با مجذور جریان خط کاسته نمی شود.

$$IF \frac{V_1}{V_2} = \frac{I}{0.648} \longrightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{0.648}{1}$$

$$\longrightarrow IF I_2 = 0.648 \times I_n \longrightarrow I_1 = 0.4 I_n$$

I_n = جریان راه اندازی با ولتاژ نامی

در هنگام بستن کلید شروع START، رله ی با تاخیر زمانی تحریک می شود. همزمان کلید TR بسته شده و از طریق مسیر کلید TR و کلید با تاخیر زمانی TR و کلید در حالت طبیعی بسته ی R، سیم پیچ S، تحریک می شود. و در نتیجه ی آن تمام کلیدهای S بسته می شوند. پس از مدتی کوتاه کلید با تاخیر زمانی TR فعال شده و با بسته شدنش، سیم پیچ R تحریک

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

می شود. سیم پیچ R کلید در حالت طبیعی بسته ی R را باز کرده و تمام کلیدهای در حالت طبیعی باز را که مستقیماً به موتور متصل اند را می بندد. نتیجه ی این عمل، برداشتن تحریک از روی سیم پیچ S و در نتیجه باز شدن اتصالات تمام کلیدهای S متصل به موتور که در مرحله ی راه اندازی برای تغذیه ی موتور از طریق اتو ترانس بسته شده بودند و نیز بسته شدن کلید در حالت طبیعی بسته ی S که مربوط و متصل به سیم پیچ R است، خواهد بود. در نهایت با بسته شدن اتصالات کلیدهای R اتو ترانس از خط خارج و موتور مستقیماً به ولتاژ خط وصل می شود.


نکته ی مهم این است که وقتی که از دو ترانسفورماتور استفاده می شود. در هنگام راه اندازی، در ولتاژ داده شده به موتور، نامتقارنی پیش خواهد آمد. و این نامتقارنی یک انحراف از گشتاور مورد نظر ایجاد شده توسط موتور را به اندازه ی ۱۰٪ ایجاد می کند. در هنگام عمل مانا و سرعت طبیعی موتور، موتور به صورت مستقیم به خط وصل شده و اتو ترانسها از خط خارج می شوند. جبرانگرهای راه اندازی (راه اندازهای اتو ترانسفورمری) که از ۵ کلید اتصال ما بین موتور و اتو ترانس استفاده می کنند. می توانند در هنگام عمل رساندن ولتاژ موتور از ولتاژ راه اندازی (کاهش یافته) تا ولتاژ کامل بر حسب این که موتور را در این حین از خط جدا کنند یا خیر به دو دسته ی انتقال باز و انتقال بسته تقسیم شوند. راه اندازهای با انتقال بسته معمولاً در استاندارد اندازه ی ۶ و بزرگتر یافت می شوند. برای راه انداز نشان داده شده در شکل ۲-۴، اتصالات راه انداز، شامل سه کلید S2 و دو کلید S1 هستند که بصورت مستقل از یکدیگر عمل می کنند. در هنگام انتقال از مرحله ی راه اندازی به

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

حالت مانا ۲ کلید S1 باز هستند. و سه کلید S2 بسته می مانند. موتور به شتابگیری در حالی که از اتو ترانس تغذیه می کند، ادامه می دهد. با یک چنین راه اندازی، موتور در حین راه اندازی از خط جدا نمی شود. بنابراین شتابدهی یکنواخت و اغتشاش کمتری در خط خواهیم داشت. ترانسفورماتورها در حین کار موتور تخلیه ی انرژی می شوند. این هم می تواند به صرفه جویی در انرژی الکتریکی و هم به افزایش طول عمر ترانسفورماتورها کمک کند. در شکل ۱-۲-۴ ترانسفورماتورهای جریانی می بینیم. این ترانسفورماتورها در موتورهای با قدرت و اندازه ی بزرگ برای ایجاد جریان قابل تغذیه توسط رله های بار اضافی استفاده می شوند. رله های مغناطیسی اضافه بار نیز همچنین در راه اندازهای بزرگ کاهنده ی ولتاژ استفاده می شوند.



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

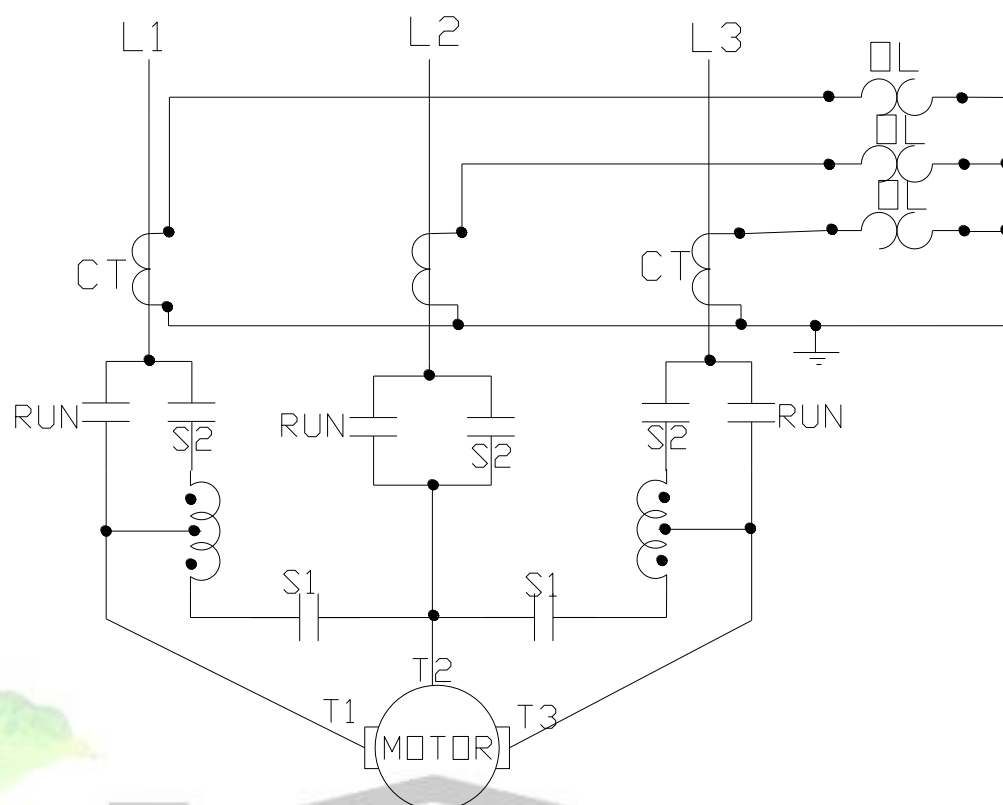

شکل ۱-۲-۴

۳-۱) راه اندازی با بخشی از سیم پیچ:

موتورهای القایی معمولاً با دو دسته سیم پیچهای مشابه سه فاز ساخته می شوند. این

اجازه ی داشتن موتوری با قابلیت کارکرد با دو ولتاژ مثلاً (۴۴۰/۲۲۰) را به کاربر می دهد. بنا

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

براین یک موتور برای کار با دو مقدار توان در دسترس است. برای کار با ولتاژ پایین تر، سیم پیچها در داخل استاتور به صورت موازی اتصال می یابند. و برای کار با ولتاژ بالاتر سیم پیچها به صورت سری اتصال می یابند. سیم پیچها می توانند هم به صورت ستاره و هم به صورت دلتا متصل باشند. ولی پس از آنکه موتور با هدفی خاص طراحی شد امکان ایجاد حالت های مختلف به طور کلی محدود است. زیرا انجام هر عمل دلخواه با سرهای خروجی سیم پیچهای استاتور با در نظر گرفتن حالاتی که سازنده پیش بینی و مد نظر قرار داده است، ممکن است به نتیجه ی دلخواه نیا نجامد. اگر یک موتور قابل کارکرد با ولتاژهای به نسبت ۲ به ۱ برای کارکرد با ولتاژ پایین تر نامی اش استفاده شود، می توان از راه اندازی با قسمتی از سیم پیچی استفاده کرد. راه انداز دارای دو سری اتصالات در یک قفسه است. دو سیم پیچ، دو سری مشخص اتصالات اصلی و اتصالات کمکی اگر نیاز باشند. و دو سری از سیم پیچهای بار اضافی و اتصالات آنها. یک دیاگرام تک خطی از مدار راه اندازی در شکل ۳-۱ نشان داده شده است. سیم پیچها در این شکل به صورت ستاره متصل شده اند. نحوه ی سیم بندی دلتا هم می تواند برای هر دو سیم پیچ استفاده شود. ولی هر کدام از آنها باید به صورت دلتای بسته در تمام زمانها باقی بمانند. عمل مدار به شرح زیر است.

- ۱- با فشار دکمه ی استارت سیم پیچ راه انداز تحریک می شود.
- ۲- کلیدهای مربوط به سیم پیچ راه انداز S که سه تا هستند بسته می شوند.
- ۳- ولتاژ کامل خط به ورودیهای T1-T2-T3 از موتور اعمال می شوند (قسمت یا نیمی از موتور کامل) و موتور شروع به شتاب گیری میکند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

۴- در این لحظه اتصال کمکی S1 بسته می شود. بنابراین کلید شروع START می تواند آزاد شود.

۵- STC نیز همچین یک اتصال کمکی است که بوسیله ی سیم پیچ راه انداز S تحریک می شود.

اگر چه این کلید دارای ثابت زمانی (تاخیر زمانی) است و حدود ۱ ثانیه طول می کشد تا بسته شود.

۶- در ادامه سیم پیچ R تحریک می شود و تمام اتصالات R را می بندد. و این امکان این که ولتاژ کامل خط به سیم پیچ دوم از ورودیهای T7-T8-T9 اعمال شود را می دهد.

۷- موتور به شتابگیری ادامه می دهد تا به سرعت نامی برسد و گشتاور اضافه ی دیگری از سیم پیچ دوم اضافه می شود.

توجه کنید که با این که سیم پیچهای اضافه بار در هر کدام از خطوط مجزای مدار اصلی قرار دارند ولی تمام کلیدهای رله ی بار اضافی بصورت سری در مدار

کنترل قرار دارند. بنا براین با تحریک هر یک از ۶ کلید اتصال دهنده، موتور به صورت خودکار، از کار باز خواهد ایستاد. توجه می کنیم که با فعال شدن سیم پیچ راه انداز S، از


لحظه ی فعال شدن تا اتمام عملیات راه اندازی و رسیدن به کارکرد طبیعی موتور، ولتاژ کامل خط به موتور اعمال می شود. دقیقاً شبیه راه اندازی ستاره مثلث. اگر چه به هدف

کاهش جریان در هنگام راه اندازی رسیده ایم، راه اندازی بخشی از سیم پیچی در قسمت راه اندازهای با ولتاژ کاهش یافته طبقه بندی میشود. به این دلیل که فقط یک سیم پیچی در

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

ابتدا برای ایجاد میدان مغناطیسی دوار جریان دهی می شود، سیم پیچ دوم در مدار اتصال ستاره، مدار باز و در مدار اتصال دلتا، اتصال کوتاه خواهد بود. بنا براین اندوکتانس متقابل نسبت به حالتی که تمام سیم پیچها در مدار باشند، بین سیم پیچها متفاوت خواهد بود. نیز مقدار کم تاثیر یا تاثیر به اندازه ی صفر از اشباع شدگی را به دلیل شار کاهش یافته، خواهیم داشت. بنا براین جریان راه اندازی با قسمتی از سیم پیچی معمولا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از جریان راه اندازی با حالتی است که تمام سیم پیچها در مدار قرار گیرند. و گشتاور تولید شده در راه اندازی نیز تقریبا ۵۰ درصد گشتاوری خواهد بود که در راه اندازی با ولتاژ کامل بدست می آید. به هر حال در زمانی که به حالت کارکرد طبیعی می رسیم، هر کدام از سیم پیچها، نصف جریان خط را خواهند داشت. بنابراین مقدار نامی سیم پیچهای تحریک اجزای حفاظتی برای حالت اضافه باری در نصف مقدار جریان موتور تنظیم می شوند. این عمل بسیار رضایت بخش و لازم است زیرا سیم پیچها بصورت موازی در درگاههای راه انداز تغذیه می شوند و نه در موتور. مدار راه انداز در شکل ۱-۳-۱ با سه سیم در مدار کنترل نشان داده شده است.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

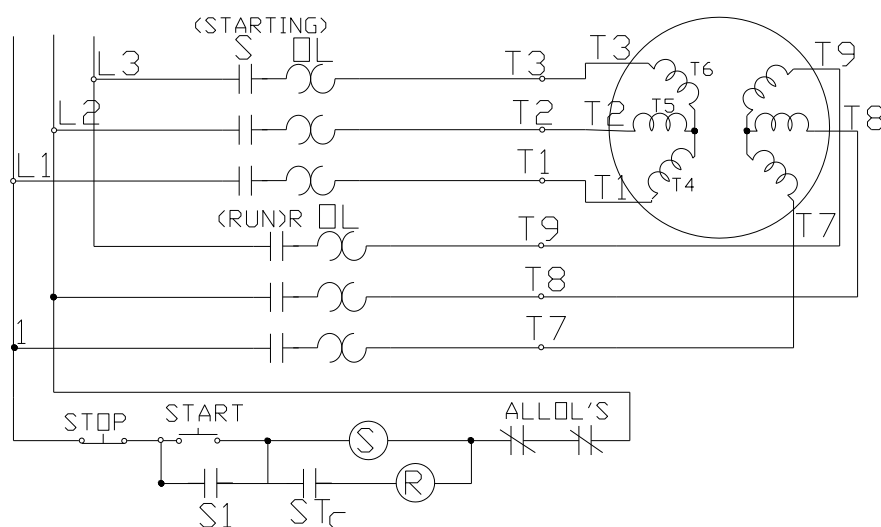

شکل ۱-۳-۱

تمام موتورهای با خصوصیت قابل کارکرد بودن با دو مقدار ولتاژ به نسبت ۱ به ۲ برای روش روش راه اندازی با بخشی از سیم پیچی مناسب نیستند. و باید با سازنده ی موتور قبل از استفاده از این روش راه اندازی مشورت داشته باشیم. و اگر موتوری برای راه اندازی با این روش مناسب نباشد و جریان راه اندازی پایین هم نیاز داشته باشیم می توان از روشهای دیگر راه اندازی استفاده کرد.

۱-۴) راه اندازی ستاره مثلث:

یک روش بسیار معمول برای کاهش جریان هجومی در راه اندازی بدون اینکه از وسیله ای خارجی استفاده کنیم، راه اندازی ستاره مثلث است. موتورهای ستاره مثلثی در ساخت شبیه به موتورهای استاندارد روتور قفسی هستند. اگرچه در موتورهای ستاره مثلثی هر دو

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

سر هر کدام از سه سیم پیچ فاز از داخل استاتور بیرون آورده شده اند. اگر راه انداز مورد استفاده، تعداد مورد نیاز سیمهای ارتباطی و اتصالات صحیح را دارا باشد موتور هم به صورت مثلث و هم به صورت ستاره قابل راه اندازی است. موتور باید به صورتی سیم بندی شده باشد که در حالت کار عادی به صورت مثلث به خط تغذیه وصل شود. (سیم پیچهای استاتور به صورت مثلث باشند) سر تمام سیمها باید به خروجی موتور آورده شوند تا بتوان به صورت مناسب اتصالات ستاره یا مثلث را در داخل سیم پیچ استاتور ایجاد کرد.


موتورهای ستاره مثلث به صورت گسترده ای در کارهایی که دارای بارهای با اینرسی بالا و زمان مورد نیاز زیاد برای شتاب گیری باشند، استفاده می شوند. از آنجاییکه در راه اندازی تمام سیم پیچهای استاتور استفاده می شوند هیچ وسیله محدود کننده ای مثل مقاومت یا اتوترانس وجود ندارد. چون سرعت یک موتور ستاره مثلث روتور قفسی به تعداد قطبهای موتور و فرکانس منبع تغذیه بستگی دارد و از آنجاییکه هر دو این مقادیر ثابت هستند، موتور تقریباً در سرعت یکسانی هم در اتصال ستاره و هم در اتصال مثلث کار خواهد کرد. جریان هجومی در راه اندازی و بطور کلی جریان خط تغذیه، در هنگامیکه سیم پیچهای موتور به صورت ستاره به خطوط وصل شده باشند نسبت به حالتی که به صورت مثلث وصل شده باشند، کمتر است. جریان سیم پیچها نیز از جریان خط در حالتی که اتصالات موتور به صورت مثلث باشند کمتر خواهد شد. در واقع جریان خط در حالت اتصال ستاره $1/3$ برابر جریان خط در حالت اتصال مثلث است. و جریان سیم پیچ هر فاز در حالت اتصال ستاره

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرمان سایت و به همراه فونت های لازم

0.577 برابر جریان سیم پیچ هر فاز در اتصال مثلث است. دلیل این موضوع را از تئوری مدار بدست می آوریم.

می توانیم سه مقاومت ایجاد شده توسط سیم پیچهای هر فاز استاتور موتور را با Z_1 - Z_2 - Z_3 نشان دهیم.

برای بدست آوردن R_{in} ، تمام منابع مستقل را به جز V_1 صفر فرض می کنیم. پس مدار به صورت مقابل تبدیل می شود.

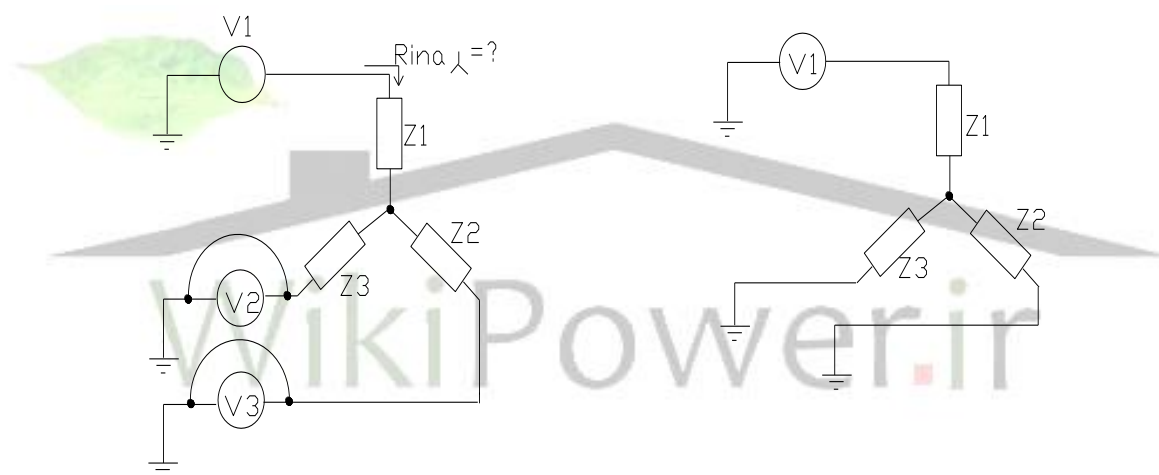

$$R_{in} = Z_1 + Z_3 \parallel Z_2$$


$$IF \quad Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z$$

$$\longrightarrow R_{in} = Z + \frac{Z}{2} = \frac{3}{2}Z$$

حال فرض کنیم که همان مقاومتها را این بار با آرایش مثلث به منبع تغذیه ی سه فاز

وصل کرده ایم. دوباره فرض می کنیم که تمام منابع تغذیه ی مدار به جز V_1 صفر باشند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

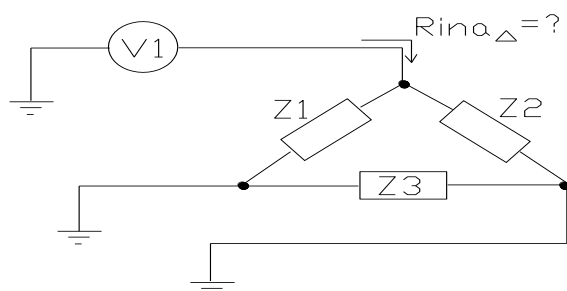

$$R_{in} = Z_1 + Z_2$$

$$\text{IF } Z_1 = Z_2 = Z$$

$$\longrightarrow R_{in} = \frac{1}{2} Z$$

پس چون مقاومت ورودی در آرایش مثلث، برای هر خط $1/3$ مقاومت ورودی برای هر

خط، در آرایش ستاره، برای هر خط است، پس جریان خط هم در آرایش ستاره $1/3$ جریان

خط در آرایش مثلث خواهد شد.

راه اندازی با تبدیل بسته:

شکل زیر نشان دهنده ی دیاگرام تک خطی مدار راه انداز با تبدیل بسته و روش ستاره

مثلث است. در این شکلها مقاومتها برای ایجاد ارتباط بین موتور و خطوط تغذیه، در هنگام

جابجایی و تبدیل از حالت ستاره به مثلث پیش بینی شده اند. با راه اندازی با تبدیل بسته،


تبدیل اتصالات موتور، از حالت ستاره به مثلث، بدون قطع شدن کامل تغذیه ی موتور انجام

می شود. در حین انجام راه اندازی، راه انداز، موتور را از حالت وصل به صورت ستاره به خط

تغذیه، به حالت وصل موتور به صورت مثلث به خط تغذیه می برد.


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازم

شکل ۱-۴-۱ مدار راه انداز و نیز مراحل تبدیل از حالت ستاره به مثلث را نشان می دهد. نکته ی مهم آن است که تنها با یک روش راه اندازی به صورت منفرد نمی توان همیشه به نتایج دلخواه رسید. چون محدودیتها بسیار و نیازها ممکن است در نهایت منجر به ایجاد نتایج متضاد شوند. همیشه لازم است از ترکیبی از روشهای راه اندازی تا رسیدن به نتیجه ی دلخواه استفاده کنیم. و حتی ممکن است به طراحی خاصی در مواردی خاص برای دستگاه راه انداز نیاز پیدا کنیم.

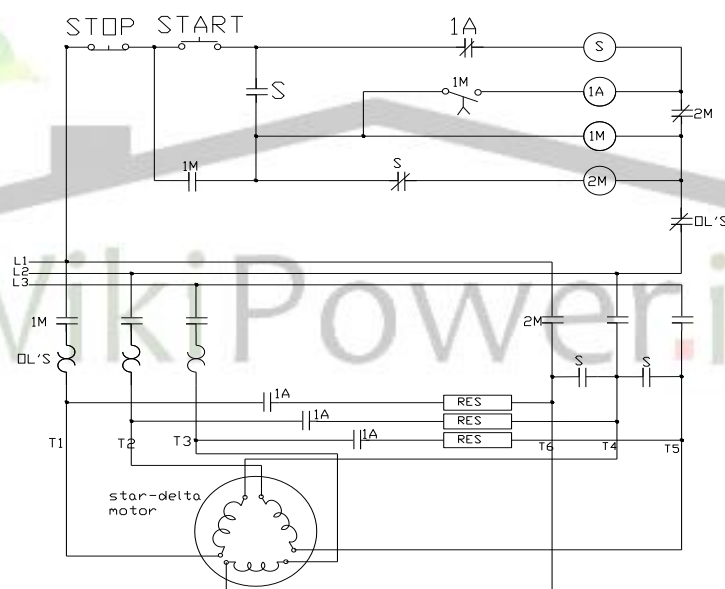

شکل ۱-۴-۱

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

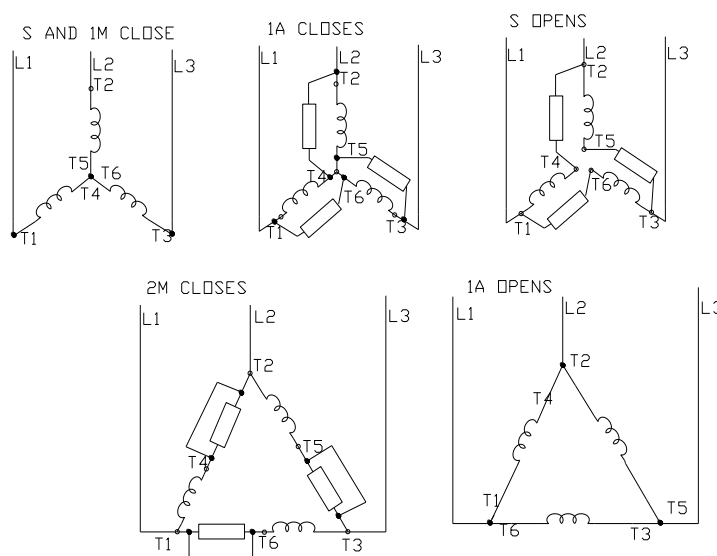

شکل ۱-۴-۱

انتخاب نحوه ی راه اندازی با مشخصه ی ولتاژ کاهش یافته:

اگر تنها هدفمان از راه اندازی با ولتاژ کاهش یافته این باشد که به پایین ترین جریان راه اندازی ممکن برسیم آنگاه هر دو نحوه ی راه اندازی چه بوسیله ی روش (دلتا-ستاره) و یا روش استفاده از اتو ترانسفور ماتور انتخابهای خوبی هستند. ولی اغلب ملاحظات برای راه اندازی وجود دارد. و انتخاب نحوه ی راه اندازی به این سادگی نیست. جدول زیر می تواند به استفاده کننده در نحوه ی انتخاب راه انداز بسیار یاری دهنده باشد. این جدول خصوصیات انواع راه اندازهای مختلف را مشخص می کند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

توضیحات	نوع راه اندازی که می تواند استفاده شود. (به ترتیب اولویت)	خصوصیات مورد نظر
	<ul style="list-style-type: none"> ۱- اتو ترانسفورماتور ۲- ستاره-مثلث ۳- بخشی از سیم پیچی ۴- استفاده از مقاومت راه انداز. 	با کمترین جریان راه اندازی
	<ul style="list-style-type: none"> ۱- مقاومت راه انداز ۲- ستاره-مثلث. ۳- اتو ترانسفورماتور. ۴- بخشی از سیم پیچی. 	شتاب یکنواخت.
موتور دارای ساختار بخشی از سیم پیچی (یا طراحی شده برای راه اندازی با این روش) ممکن است تا هنگامی که سیم پیچ دوم آن هم به خط تغذیه متصل شود نتواند بار را با شتاب کامل براند.	<ul style="list-style-type: none"> ۱- اتو ترانسفورماتور ۲- مقاومت راه انداز ۳- بخشی از سیم پیچی 	گشتاور راه اندازی بالا
برای این حالت راه انداز با مقاومت راه انداز باید دارای مقاومت خاصی باشد تا بتواند طول زمان زیاد شتابدهی را تحمل کند	<ul style="list-style-type: none"> ۱- اتوترانس ۲- ستاره-مثلث ۳- مقاومت راه انداز 	مناسبترین از لحاظ شتابگیری در بازه ی زمانی بیشتر

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

مناسب برای شروع و قطع و وصل کار به تعداد زیاد. (کارهای دارای قطع و وصل زیاد).	۱- مقاومت راه انداز. ۲- اتو ترانس. ۳- ستاره- مثلث.	بطور کلی موتور با سیم پیچی بخشی برای کارهای با تعداد زیاد قطع و وصل مناسب نیستند.
---	--	---

جدول مقایسه ای بین انواع راه اندازی (ربای انتخاب مناسبترین نحوه ی راه اندازی با

توجه به محدودیتهای موجود)

خصوصیات راه اندازی به درصدی از مقادیر در ولتاژ کامل					
معایب	مزایا	گشتور راه اندازی	جریان خط	ولتاژ موتور	نوع راه انداز
۱- در توانهای کمتر گرانترین نوع راه اندازی است	۱- بیشترین گشتاور خروجی را به ازای واحد جریان کشیده شده از خط می دهد.	٪۶۴	٪۶۴	سرکها ٪۸۰	
۲- ضریب توان کم	۲- سرکهای روی اتوترانس اجازه ی تنظیم ولتاژ راه اندازی را میدهند.	٪۴۲	٪۴۲	٪۶۵	اتوترانس
	۳- مناسب برای راه اندازی بارهای سنگین.	٪۲۵	٪۲۵	٪۵۰	

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه

				۴- در هنگام راه اندازی جریان موتور بیشتر از جریان خط است.	
مقاومت راه انداز	%۷۰	%۷۰	%۴۹	۱- شتابدهی یکنواخت-ولتاژ موتور با افزایش سرعت افزایش می یابد. ۲- ضریب توان بالادر هنگام راه اندازی. ۳- ارزانتر از راه انداز اتو ترانسی در قدرتهای پایین. ۴- امکان ایجاد تا هفت نقطه ی شتابگیری.	۱- بازدهی گشتاور پایین. ۲- تولید حرارت توسط مقاومت. ۳- در راه اندازی های که طول زمان راه اندازی بیشتر از پنج ثانیه باشد به مقاومتهایی با قیمت بالاتری نیاز است.
بخشی از سیم پیچی.	%۱۰۰	%۶۵	%۴۸	۱- ارزانترین نحوه ی راه اندازی است. ۲- اغلب موتورهای طراحی شده برای کار با ولتاژهای با نسبت یک به دو می توانند با این روش راه اندازی شوند. ۳- اندازه ی کوچک.	۱- برای بارهای با اینرسی بالا و راه اندازیهای با زمان طولانی غیر مناسب است. ۲- به طراحی خاصی برای ساختمان موتور

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

					در ولتاژهای بالاتراز ۲۳۰ ولت نیاز دارد.
				۱- گشتاور راه اندازی پایین است. لازم برای راه اندازی با مقاومت و یا اتوترانس.) ۲- طراحی خاصی برای بارهای با اینرسی بالا و طول زمان راه اندازی زیاد. ۳- گشتاور خروجی خوب.	۱- گشتاور راه اندازی پایین است. لازم برای راه اندازی با مقاومت و یا اتوترانس.) ۲- طراحی خاصی برای بارهای با اینرسی بالا و طول زمان راه اندازی زیاد. ۳- گشتاور خروجی خوب.
	ستاره-مثلث	۱۰۰٪	۳۳,۳٪	۳۳,۳٪	


۵-۱) ترمز گیری در موتورهای القایی با پس خورد توان به

منبع تغذیه:

موتورهای القایی را می توان با پس خورد توان به منبع تغذیه از سرعتشان کاست. وقتی موتور در یک سرعت پایدار در حال کار است. اگر فرکانس منبع تغذیه کاهش یابد، به صورت ناگهانی، ماشین تحت شرایط لغزش منفی کار خواهد کرد. (حالت ژنراتوری) و در نتیجه سرعت آن پایین خواهد آمد. ماشین در نهایت با پایین آمدن سرعتش دوباره به ناحیه ی کاری موتوری باز خواهد گشت. عملکرد موتور تحت شرایط ترمز ژنراتوری در شکل ۱-۵-۱

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

نشان داده شده است. ماشین در ابتدا در نقطه ای بر روی منحنی متناظر با تولید گشتاور T_1 کار می کند. (فرکانس تغذیه ی f_{s1} و سرعت میدان سنکرون w_{s1}) در هنگامی که فرکانس منبع تغذیه کاهش می یابد (برای مثال فرکانس f_{s2} شده و سرعت زاویه ای میدان سنکرون هم w_{s2} شود). موتور در حالت ژنراتوری و در نقطه ی b که روی منحنی مشخص شده است، کار خواهد کرد. گشتاور بازدارنده در این حالت T_2 سرعت را پایین آورده و در نهایت ماشین به صورت موتور در سرعت پاینتری متناظر با نقطه ی c و با ایجاد گشتاور T_1 کار خواهد کرد.

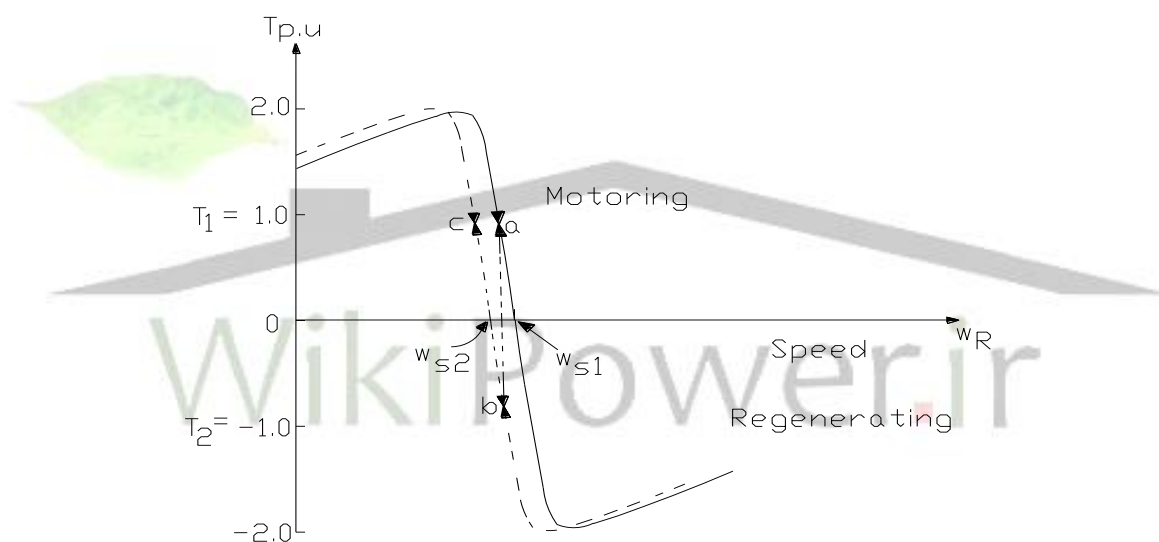


شکل ۱-۵-۱

اگر ترتیب فاز منبع تغذیه ی استاتور عکس شود. میدان سنکرون دوار در داخل استاتور دارای چرخش در جهت معکوس حالت قبل میشود. تحت چنین شرایطی موتور بصورت ژنراتوری کار می کند. و گشتاور منفی به صورتی که در شکل ۱-۵-۲ نشان داده شده است، ایجاد میکند. موتور سریعاً به نقطه ی a است می رود (نقطه ی c بر روی منحنی). و اگر منبع

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

تغذیه از موتور قطع نشود، موتور شروع به چرخش در جهت مخالف خواهد کرد و نقطه ی جدید کار، نقطه ی d خواهد بود.

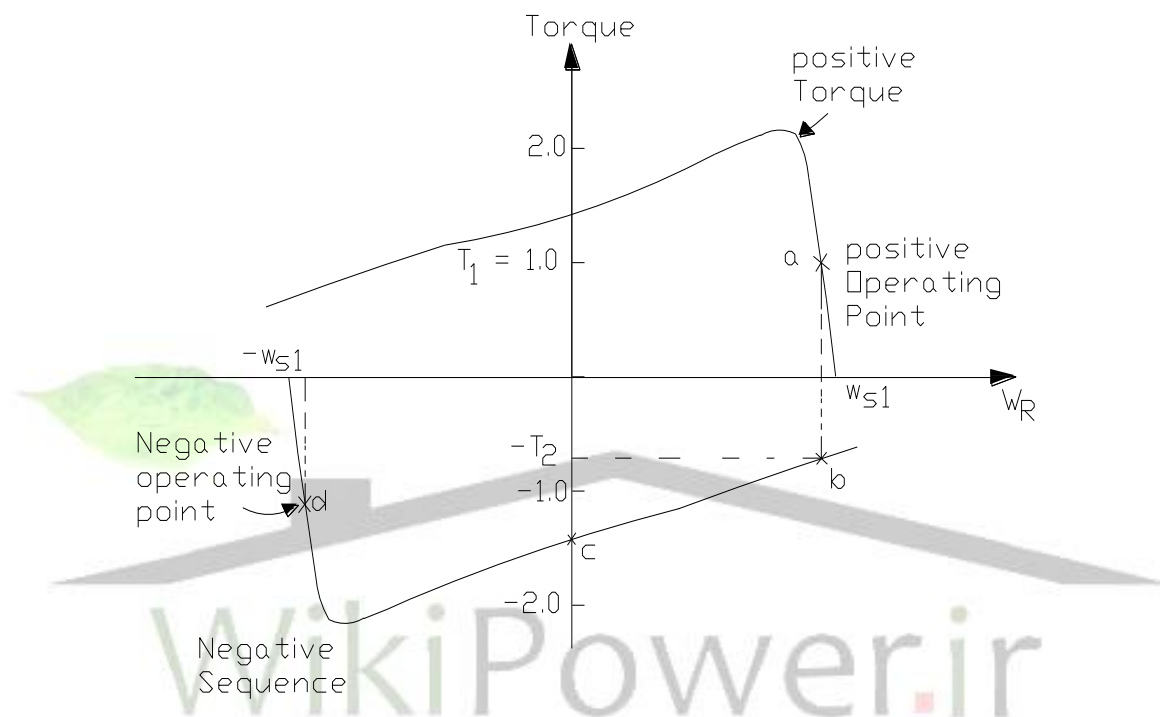

شکل ۲-۵-۱

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

فصل دوم روش های کنترل سرعت

کلاسیک موتورهای القایی

(۲-۱) روش مدولا سیون دامنه ی قطب:

روش PAM یا مدولا سیون دامنه ی قطب راهی برای دستیابی به تعداد جفتهای مختلفی از قطبها در سیم پیچی استاتور است. بصورتی که تعداد قطبها می تواند به صورت مقداری غیر از نسبت یک به دو باشد. در واقع تغییر یافتن تعدادی از قطبهای سیم پیچ استاتور نتیجه ی ساده ی تغییر دادن اتصالات (شش) درگاه یا ترمینال خروجی است. دقیقا مشابه با حالتی که در روش قطبهای منتج داشتیم.

تئوری آن به این صورت است که وقتی که سینوسی هایی با دو فرکانس متفاوت در یکدیگر ضرب شوند (در یک وسیله بنام MIXER)، نتیجه ی آن ایجاد شدن سینوسیهایی با فرکانس برابر با مجموع و تفاضل دو سینوسی ورودی ابتدایی خواهد بود. بنابراین اگر یک سیگنال 100khz در یک سیگنال با فرکانس 1khz ضرب شود، فرکانس سینوسیهای خروجی MIXER، 99khz و 101khz خواهند بود.

در روش PAM نیز بر همین مبنا تغییراتی در گسترش میدان الکترو مغناطیسی در داخل استاتور ایجاد می شود.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

اگر سیم پیچ یک ماشین که به صورت طبیعی دارای P قطب است بوسیله ی وارونگی اتصالاتی N تا از گروه پیچکهای قطب در هر سیم پیچ فاز مدوله شود، آنگاه دو موج نیروی الکترو مغناطیسی در سیم پیچ استاتور ایجاد خواهد شد. یکی از آنها دارای P+N قطب و دیگری دارای P-N قطب خواهد بود. اگر یکی از این شکل موجها به جای دیگری انتخاب شود، آنگاه موتور بر روی استاتورش همان تعداد قطب متناظر را خواهد داشت. و البته به همان تعداد قطب بر روی روتور القا خواهد شد. همانطور که گفتیم برتری این روش نسبت به روش قطب-منتج آنست که دو سرعت لزوما نباید نسبت دو به یک داشته باشند.

برای مثال فرض کنید که میدان استاتور ماشینی توزیع سینوسی دارد:

$$F_1(\theta)_1 = F_{\max} \sin(P_1/2)\theta_1$$

که در آن P_1 تعداد قطبهای سیم پیچ است. هرگاه این میدان با تابع سینوسی دیگر θ مدولش ضربی بیابد:

$$F(\theta_1) = M \sin P_M/2 \theta_1 (F_{\max} \sin \frac{P_1}{2} \theta_1) = \frac{MF_{\max}}{2} \left[\cos \left(\frac{P - P_M}{2} \theta_1 \right) - \cos \left(\frac{P_1 + P_M}{2} \theta_1 \right) \right]$$

نتیجه اش بدست آمدن میدانهای استاتور با دو تعداد قطب متفاوت است.

$$P_Q = P_I - K, \quad P_B = P_I + K$$

که در آن در این حالت $K = P_M$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

در عمل تابع مدولنده تا حدی ناهنجار یعنی یک موج مستطیلی با دامنه ی $M=1$ است .
و این مدولش صرفا با وارونگی اتصالاتی نیمی از گروه پیچک های قطب در هر سیم پیچ فاز انجام می شود.

برای مثال سیم پیچ سه فاز ۸ قطبی را در نظر می گیریم . سرعت همزمان در بسامد 60hz برابر با ۹۰ دور در دقیقه است . محرکه ی مغناطیسی لحظه ای قطبهای سیم پیچ یک فاز در شکل ۱-۱-۲ همراه با تابع مدولش یک موج مستطیلی دو قطب ، نمایانده شده است. پس تعداد قطبهای میدان مدوله شده ۶ و ۱۰ است. (تابع مدولش) یک شیوه ی تفننی نشان دادن اینست که برای داشتن سرعتی دیگر اتصال به گروه های قطبهای ۵ و ۶ و ۷ و ۸ معکوس می شوند. موج محرکه ی مغناطیسی برآیند ، برای همان جریان فاز لحظه ای در شکل ۱-۱-۲ رسم شده است. پیداست که یک میدان ۶ قطب و نیز یک میدان ۱۰ قطب تولید شده است. (البته میدان ۱۰ قطب به اندازه ی میدان ۶ قطب ، بدیهی نیست). تحلیل سری فوریه ، شکل موج میدانهای ۶ قطب و ۱۰ قطب را با دامنه های نسبی نمایانده در شکل ۱-۱-۲ نتیجه می دهد.

برای فهمیدن این که کدام سرعت همزمان خود را بر دیگری تحمیل می کند باید میدان سیم پیچهای دو فاز دیگر را نیز به حساب آوریم. میدان ۶ قطب، نسبت به تابع مدولش تابعی کسینوسی و میدان ۱۰ قطب ، منفی تابع کسینوسی است. تابع مدولنده، 360° درجه ی مکانیکی گسترش دارد. توابع مدولنده ی دو فاز دیگر نسبت به مال این فاز، به ترتیب 120° درجه ی مکانیکی پس افت و پیش افت دارند. برای میدان ۶ قطب ، این جابجایی برابر 360°

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

درجه ی الکتریکی است. یعنی مولفه های ۶ قطبی میدانهای سه سیم پیچ فاز، در فضا هم فازند.

اما در زمان هم فاز نیستند. سه میدان شش قطب، با جریانهای سه سیم پیچ فاز متنا سبند. و اگر این جریانها ترازمند باشند (یا اگر سیم پیچها صرفنظر از ترازمندی اتصال ستاره باشند)، مجموع لحظه ای آنها صفر است! پس مجموع مولفه های ۶ قطبی محرکه های مغناطیسی سه فاز، به میدان کل صفر منجر می شود. از طرف دیگر، موجهای محرکه ی مغناطیسی فاز ۱۰ قطبی، 60 درجه ی الکتریکی از هم فاصله دارند. بنا براین اگر ترتیب فاز برای میدان ۸ قطب ابتدایی abc باشد، میدان 10 قطب با ترتیب acb خواهد بود. برای جلوگیری از چرخش وارونه ی ماشین، وقتی به ۱۰ قطب مدولیده می شود، دو تا از سیم ربطهای خطها باید وارونه شوند و در عین حال، اتصالهای گروه های ۴ قطب در هر فاز وارونه می شوند. سرعت همزمان ۶۰ هرتزی موتور مدوله شده، ۷۲۰ دور بر دقیقه است. پیش از کشف PAM برای داشتن دو سرعت که به نسبت دو بر یک نبودند، می بایست دو سیم پیچ جداگانه بر ماشین داشت. PAM موجب کاهش زیادی در اندازه و بهای ماشین شده است.

می توانیم استدلال گفته شده را به صورت شماتیک هم نشان دهیم. در شکلهای ۲-۱-۲ و ۲-۱-۳، گسترش شار سیم پیچ های هر فاز در داخل استاتور را بدون در نظر داشتن اختلاف فاز الکتریکی آنها و صرفاً با در نظر داشتن اختلاف فاز مکانیکی بین آنها نشان داده شده اند. (منحنی های سیاه) منحنی های آبی، نشان دهنده ی تغییر شار، پس از انجام عمل مدولاسیون، بر روی شار سیم پیچی هر فاز می باشند. تابعی که به صورت مستطیلی نشان

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

داده ایم در واقع تجسمی از تابه مدولا سیون است که با ضرب آن در تابع سینوسی نشان دهنده ی توزیع شار، توزیع شار جدید برای هر سیم پیچی هر فاز حاصل می شود. (خطوط آبی و سیاه) بدیهی است که در نقاطی که تابع مدولا سیون (تابع مستطیلی شکل) مثبت است، در شار تغییر بوجود نمی آید. ولی در نقاطی که تابع مدولا سیون منفی باشد، همانند آنست که شار را در مقداری منفی ضرب کرده ایم و جهت شار را معکوس کرده ایم. (خطوط آبی) چون سیم پیچی های گروهه های هر فاز در داخل استاتور نسبت به دیگری ۱۲۰ درجه مکانیکی فاصله دارد پس این ۱۲۰ درجه مکانیکی را در نمودارهای نشاندهنده ی شار، لحاظ کردیم، ولی از لحاظ اختلاف فاز الکتریکی، هر فاز نسبت به دیگری ۱۲۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز نیز دارد. ولی این را در روی نمودارهای نشاندهنده ی توزیع شار اصلی نشان ندادیم و در عرض، توزیع شار هارمونیکهایشان را با ۱۲۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز نسبت به یکدیگر کشیدیم (منحنی قرمز) همانطور که مشاهده می شود، توزیع شار هارمونیکهای ششم تقریباً یکدیگر را خنثی و توزیع شار هارمونیکهای ۱۰ ام یکدیگر را تقویت می کنند.


۲-۲) سرعت با استفاده از روش قطبهای منتج:

موتورهای روتور قفسی دارای بیشترین کاربرد در صنعت هستند. و این بدان علت است که بسیار ساده و ارزان هستند. موتورهای القایی موتورهایی با سرعت ثابت هستند ولی برخی مدلها از آنها برای کار در سرعتهای مختلف طراحی شده اند. برای انجام این کار میتوان با تغییر اتصال سیم پیچ استاتور تعداد قطبهای موتور قفس دار را تغییر داد. کنترل سرعت در

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

روش قطبهای منتج، صورت پله ای دارد. این روش برای موتورهای با روتورسیم پیچی شده عملی نیست، زیرا سیم پیچهای روتور نیز باید برای داشتن تعداد قطبی برابر با تعداد قطبهای استاتور تغییر اتصال یابند. حال آنکه روتور قفسدار خود به خود تعداد قطبی برابر قطبهای میدان شکاف هوایی بدست می آورد.

همانطور که می دانیم، سرعت میدان چرخان درون استاتور، به فرکانس جریان استاتور، که از منبع تغذیه ی جریان متناوب می آید و نیز به تعداد قطبهای روی استاتور بستگی دارد. عبارت جفت قطبها به این دلیل بکار می رود تا نشان داده شود که قطبهای موتور، همیشه بصورت جفت هستند. و هیچ گاه یک موتور تعداد فردی از قطبها را ندارد. در روش قطبهای منتج، معمولا تنها دو سرعت همزمان می توان بدست آورد که یکی نصف دیگری است. البته ممکن است دو سیم پیچ استاتور جداگانه نصب کرد و لذا چهار سرعت بدست آورد. طرحواره ی اصلی در شکل ۱-۲-۲ می شود:

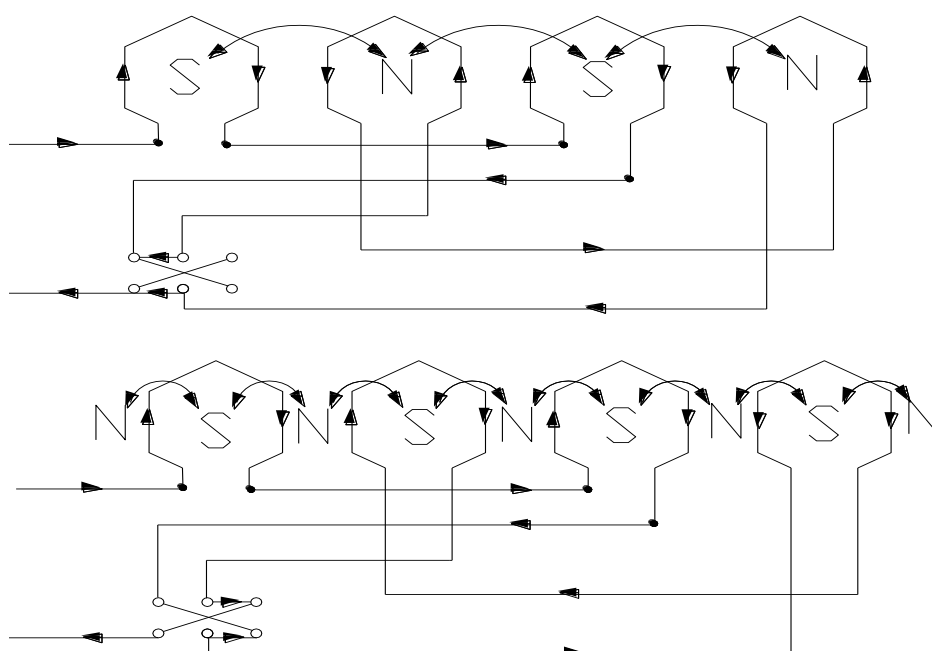


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

شکل ۱-۲-۲

آنچه که در یک فاز نوعی یک سیم پیچ چند فاز دو سرعت رخ می دهد، در این شکل به نمایش گذاشته شده است. و در آن هر پیچک نشانگر یک گروه پیچک است. هنگامی که جریان در گروه پیچکهای قطبهای یک در میان را وارونه کنیم همچنانکه در شکل می بینیم همه ی گروه پیچکها، قطبداشت مغناطیسی یکسانی می یابند. آنگاه شار گروه پیچکهای قطبها باید در بین فضای بین گروه پیچکها باز گردند و به این صورت قطبهای مغناطیسی با قطبداشت مخالف بر روی سطح هسته ی استاتور در این فضاها القا کنند. این قطبهای القا شده را قطبهای منتج گویند. آنگاه تعداد قطبهای ماشین دو برابر شده و سرعت همزمان نصف مقدار پیشین را دارد.

شکل ۲-۲-۲ نحوه ی تغییر تعداد قطبها را در سیم پیچی استاتور بوسیله ی تغییر

اتصالات و در نتیجه تغییر سمت جریان در بعضی از سیم پیچها نشان میدهد:

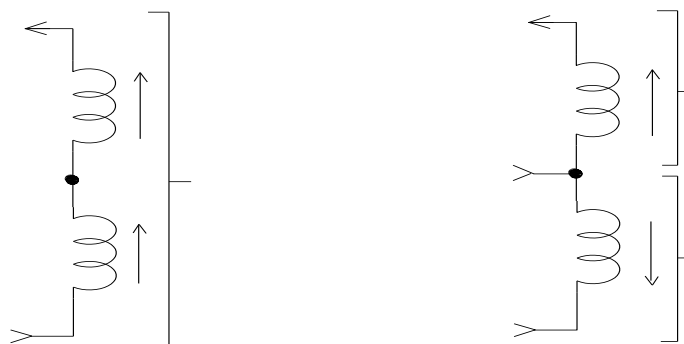


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

شکل ۲-۲-۲

یک موتور سه فاز روتور قفسی میتواند به گونه ای که در نهایت ۶ سرسیم بندی

استاتور در دسترس باشد ساخته شود. مطابق شکل ۲-۲-۲

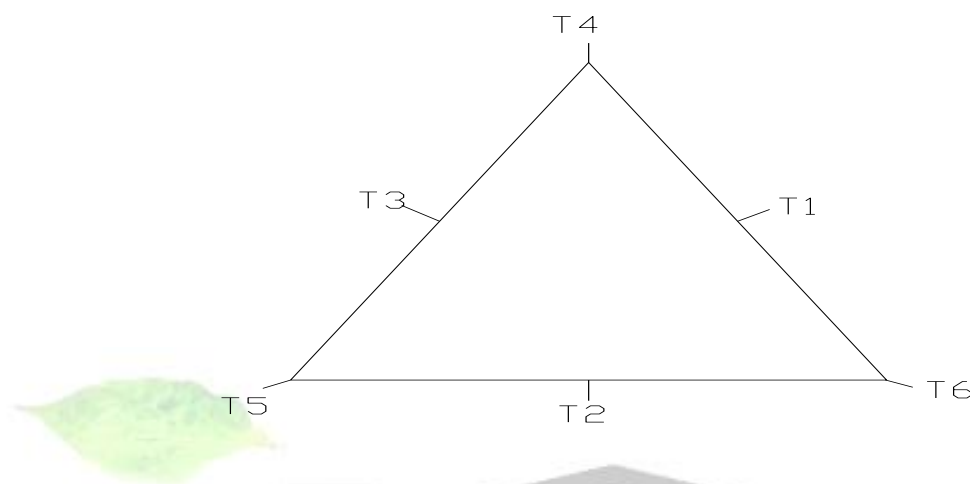


شکل ۲-۲-۳

بوسیله ی ایجاد اتصالات مناسب برای این سرها، در نهایت سیم پیچی داخل استاتور می تواند به صورت دلتای سری و یا ستاره ی موازی در آید. اگر سیم بندی به صورتی باشد که اتصالات بصورت دلتای سری، سرعت بالا و اتصال به صورت ستاره ی موازی، سرعت کم ایجاد کند، آنگاه توان اسب بخار در هر دو سرعت یکسان است. و اگر سیم بندی به صورتی باشد که اتصال به صورت دلتای سری، منجر به سرعت پایین و اتصال ستاره ی موازی منجر به سرعت بالا گردد، آنگاه مقدار گشتاور در هر دو سرعت، ثابت خواهد ماند. موتورهای مناسب برای کنترل سرعت از طریق روش قطبهای منتج، دارای یک سیم پیچ برای دو سرعت

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

هستند. یعنی در کل در داخل موتور تنها یک سیم پیچی است که در هر دو سرعت پایین یا بالا از این سیم پیچی استفاده می شود (شکل ۲-۲-۴):

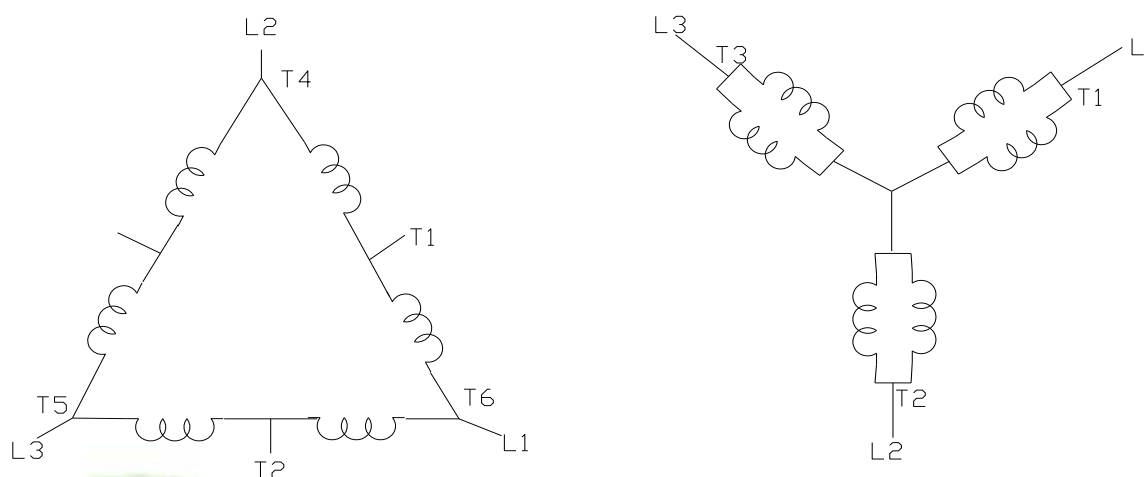

شکل ۲-۲-۴

از آنجا که این موتورها در طول سالیان متمادی به صورت استاندارد شده ای درآمدند ، ساختمان ادوات کنترل کننده ی آنها نیز، در طی سالیان گذشته به مرور استاندارد و شکلی ساختار یافته به خود گرفته اند. موتورهای با سیم پیچ منفرد بصورت کلی دارای ۶ خروجی برای اتصالات استاتور هستند، که بصورت T1 تا T6 نامگذاری میشوند. کنترل کننده های مغناطیسی برای دو سرعت نیز، دارای همین نامها برای اتصالاتشان به موتور می باشند. در همه ی حالات، برای کار با سرعت پایین، خروجیهای T1-T2-T3 به خطوط تغذیه اتصال می یابند. و خروجی های T4-T5-T6 نیز برای کارکرد با سرعت بالا به خطوط تغذیه اتصال می یابند. برای این که جهت گردش روتور در حالت گذر از سرعت پایین به سرعت بالا یکسان

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

بماند. T1 به خروجی تغذیه ی یکسانی با T6 و T2 به خروجی تغذیه ی یکسانی با T4 و T3 به خروجی تغذیه ی یکسانی با T5 وصل می شود. اگر به معکوس کردن جهت حرکت همراه با تغییر سرعت نیاز باشد کنترل کننده هایی که تعویض اتصالات را بصورت مناسبی انجام دهند نیز وجود دارند. تمامی سازندگان موتورهای الکتریکی برای موتورهای با خصوصیات کلی مختلف تولید شده شان خصوصیات یکسانی را برای تغییر اتصالات تا رسیدن به ارایش قطبها ی خاص فراهم می کنند. بنابراین:

۱- توان اسب بخار ثابت: دو اتصال ستاره ی موازی برای سرعت پایین و دلتای اتصال سری برای سرعت بالا (اتصالات استاتور در شکل ۴-۲-۲ نشان داده شده است).


۲- گشتاور ثابت: اتصال دلتای سری برای سرعت پایین و دو اتصال ستاره ی موازی برای سرعت بالا

۳- گشتاور متغیر- توان متغیر: اتصال سری ستاره برای سرعت پایین و دو اتصال ستاره موازی برای سرعت بالا.

باید تاکید شود که این خصوصیات برای یک موتور که برای هر کدام از این حالات طراحی شده است دیگر عوض شدنی نیست.

هر موتور و نیز کنترل کننده اش برای کار مشخص و خصوصیات مورد نیاز برای آن کار طراحی می شود. یک مدار کنترل کننده ی مغناطیسی برای موتور دارای قابلیت کارکرد در دو سرعت و با توان ثابت در شکل ۵-۲-۲ نشان داده شده است. نحوه ی عملکرد مدار به شرح زیر است

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

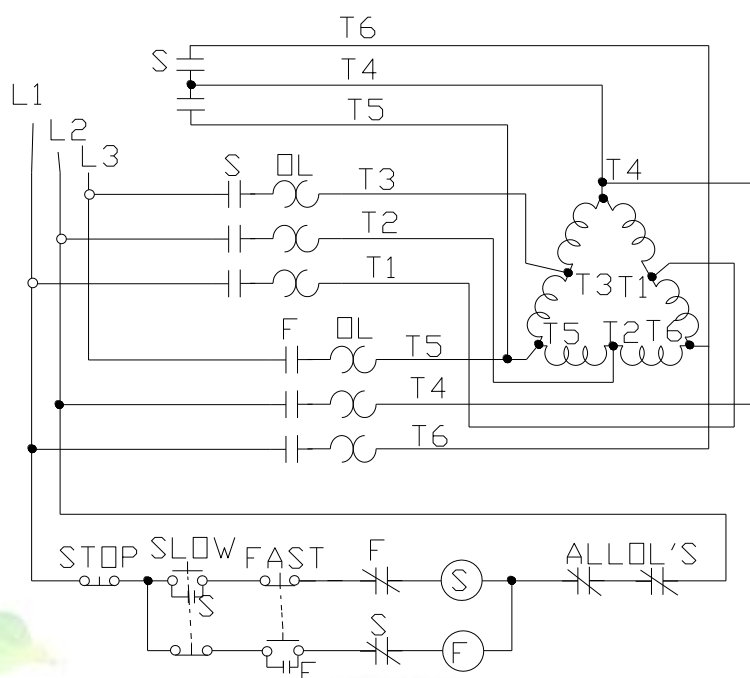

شکل ۵-۲-۲

- ۱- سیم پیچ کنترل کننده ی دور پایین یا S پینچ کلید به طور عادی با اصلی را فعال میکند و علاوه ی دو کلید کمکی S در مدار کنترل که خطوط T4-T5-T6 را در یک نقطه به هم متصل می کنند تا دو اتصال ستاره موازی در موتور برای کار در سرعت پایین ایجاد شود. تمام ۶ سسیم پیچ موتور حدود ۷,۵٪ ولتاژ خط را بر روی خود می بینند.
- ۲- سیم پیچ F یا سیم پیچ دور سریع ، سه کلید اصلی که بصورت طبیعی باز هستند را فعال می کند. علاوه بر دو کلید کمکی هم که در مدار کنترل دارا است که آنها را هم فعال میکند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۳- تحریک شدن سیم پیچ F باعث از بین رفتن تحریک بر روی سیم پیچ کمی گردد. در نتیجه اتصال ستاره میشکند و اتصال سری برای هر جفت از سیم پیچهای استاتور حاصل میشود. بستن کلیدهای اتصال F منجر به اتصال سیم پیچها به صورت دلتای سری به خطوط تغذیه می شود. در این هنگام هر سیم پیچ استاتور دارای حدود ۵۰٪ از ولتاژ خط بر روی خود است.

۴- تمام کلیدهای در حالت معمول بسته برای اضافه بار، به صورت سری با هر دو سیم پیچ فعال کننده قرار دارند. همانند کلید توقف (stop).

در مدار نشان داده شده در شکل ۵-۲-۲ موتور هم می تواند به صورت با سرعت بالا و هم با سرعت پایین راه اندازی شود. ولی البته نه در هر دو آنها. اگر نیاز به رفتن از حالت دور تند به دور آرام و یا بالعکس باشد آنگاه کلید توقف باید در ابتدا فعال شود. و در نتیجه تمامی سیم پیچهای کنترل قطع می شوند و سپس اپراتور باید کار موتور در دور بالا یا پایین را انتخاب کند.

۳-۲) کنترل سرعت موتورهای القایی بوسیله ی تغییر ولتاژ

منبع تغذیه:

سرعت موتور القایی را می توان بوسیله ی کنترل اندازه ی ولتاژ اعمال شده به سیم پیچ استاتور کنترل کرد. گشتاور خروجی موتور القایی متناسب با مجذور ولتاژ اعمال شده به سیم

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

پیچ استاتورش است. این روش کنترل سرعت، گشتاور خروجی ماشین را تغییر می دهد. و در نتیجه سرعت نیز دچار تغییر خواهد شد. ولی بازده به صورت بسیار زیاد، همزمان با کاهش سرعت پایین می آید. و این روش را برای بسیاری از کاربردها نامناسب می سازد.

۲-۴) تغییر همزمان ولتاژ و فرکانس برای کنترل سرعت:


یک راه بسیار خوب برای کنترل سرعت موتورهای القایی، تغییر فرکانس منبع تغذیه استاتور است. با این روش البته به منبع تغذیه ای نیاز داریم که ولتاژ و فرکانس خروجی آن را بتوان به صورت همزمان تنظیم کرد. تغییر همزمان فرکانس و ولتاژ مورد نظر است، زیرا چگالی شار در موتور که با مقدار ولتاژ ورودی در هر سیکل متناسب است، باید ثابت نگه داشته شود تا بتوانیم به مقدار مناسب گشتاور نامی برسیم.

- عملکرد موتور القایی تحت فرکانس متغییر منبع تغذیه:

با توجه به مدار معادل تقریبی موتور القایی، همانطور که فرکانس تغذیه ی استاتور تغییر می کند راکتانس استاتور و راکتانس روتور و راکتانس مغناطیس کنندگی بصورت تابعی از فرکانس تغییر می کنند. اگر ولتاژ تغذیه ثابت نگه داشته شود فرکانس را پایین بیاوریم، به علت کم شدن مقاومت راکتانسها جریان در مدار زیاد می شود و بنابراین برای

عملکرد با فرکانس متغییر، فرکانس و ولتاژ منبع تغذیه باید در یک تناسب مناسب تغییر کنند تا جریان موتور ثابت بماند. توان و گشتاور ایجاد شده توسط موتور، تابعی از جریان در موتور هستند. امپدانس کل معادل مدار برابر است با:

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

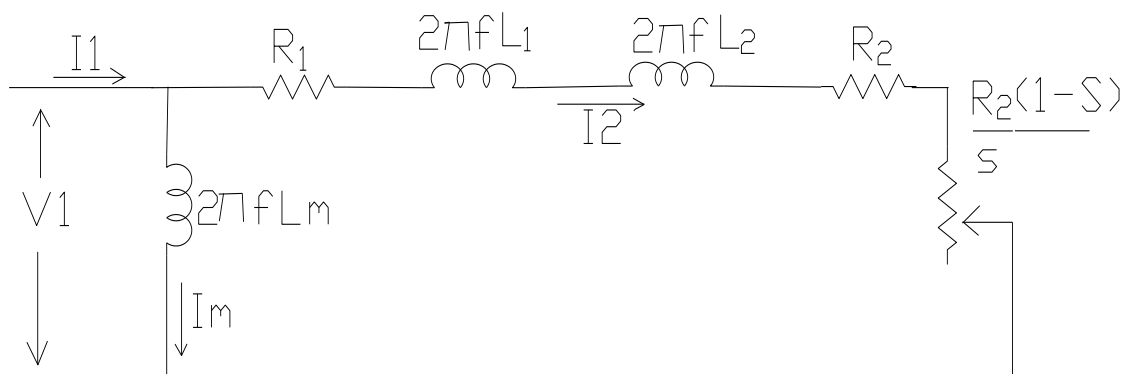

$$Z_{IN} = ((R_1 + R_2/S) + j2\pi f_s(L_1 + L_2))$$

زمانی که فرکانس جریان ورودی بالا باشد (نزدیک ۶۰ HZ) امپدانس مدار معادل، بصورت اندوکتیو غالب در می آید. و در نتیجه امپدانس ورودی بصورت متناسب با فرکانس تغییر خواهد کرد. بنابراین ولتاژ منبع تغذیه کننده ی موتور باید متناسب با فرکانس تغییر کند تا این که گشتاور در خروجی ثابت بماند. اگر فرکانس ورودی پایین باشد (پایینتر از ۴۰ HZ) آنگاه از مقاومت سیم پیچ موتور نمی توان چشم پوشید. بنابراین امپدانس موتور متناسب با فرکانس کاهش نخواهد یافت. بنابراین ولتاژ اعمال شده به موتور نباید متناسب با فرکانس کاهش یابد. (در فرکانسهای کم). مقدار نسبت ولتاژ بر فرکانس در فرکانسهای پایین باید بیشتر از مقدار آن در فرکانسهای بالا باشد.

در رنج فرکانسی پایینتر، اگر v/f ثابت نگه داشته شود آنگاه گشتاور راه اندازی با افزایش فرکانس افزایش خواهد یافت.


بنابراین از بحث بالا مشاهده می شود که مقداری از فرکانس بهینه که در آن گشتاور راه اندازی، بیشترین است، وجود دارد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه

عملکرد موتور القایی، با منبع تغذیه ی غیر سینوسی:

موتور القایی که بوسیله ی مبدلهای حالت جامد رانده می شود. تحت ولتاژهای غیر سینوسی بر روی استاتورش است. هارمونیکهای زمانی موجود در ولتاژ اعمال شده منجر به ایجاد جریانهایی در فرکانس هارمونیکها می شوند. این هارمونیکهای جریانی تلفات را در موتور افزایش میدهند. و نیز باعث ایجاد ریپل در سرعت و گشتاور موتور می شوند. ولتاژ خروجی یک مبدل سه فاز در شکل زیر نشان داده شده است. می توان این ولتاژ را بصورت مجموعه ای از هارمونیکها (تبدیل فوریه) به صورت زیر بیان کرد.

$$V(t) = \sqrt{2}(V_1 \sin \omega t + V_5 \sin 5\omega t + V_7 \sin 7\omega t + V_k \sin k\omega t)$$

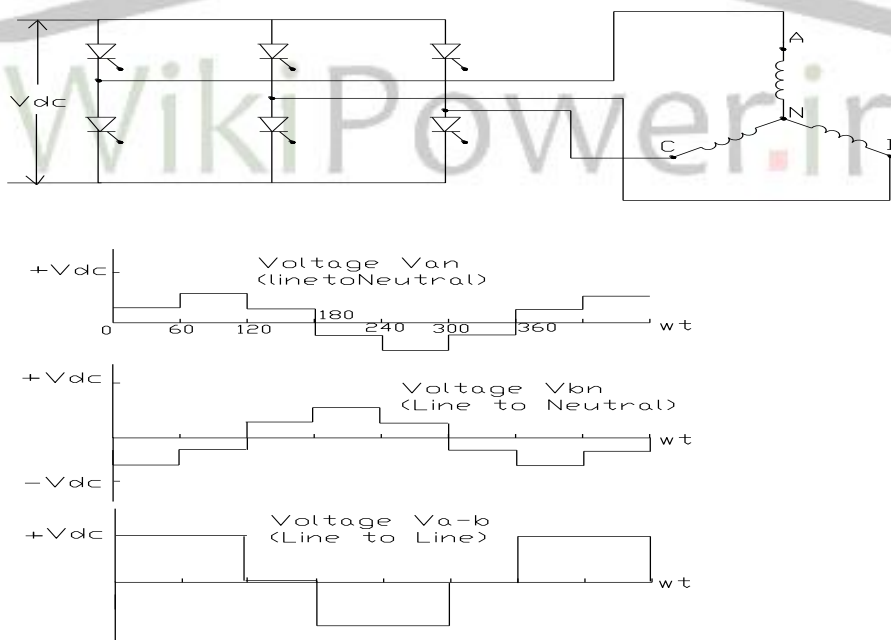

دامنه ی ولتاژ هارمونیکها با افزایش بسامد، کاهش می یابد. هارمونیکهای مهم،


هارمونیکهای پنجم و هفتم هستند. مشخصه ی عملکرد موتور القایی که قبلا گفته شد از

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

مدار معادل حالت پایدار آن بدست می آید. با یک ولتاژ ورودی غیر سینوسی مدار معادل

باید به گونه ای تغییر یابد تا هر هارمونیک موجود در منبع ولتاژ را در بر بگیرد. مدار معادل

برای هارمونیک اصلی پنجم و هفتم به صورت شکل ۱-۴-۲ زیر است.

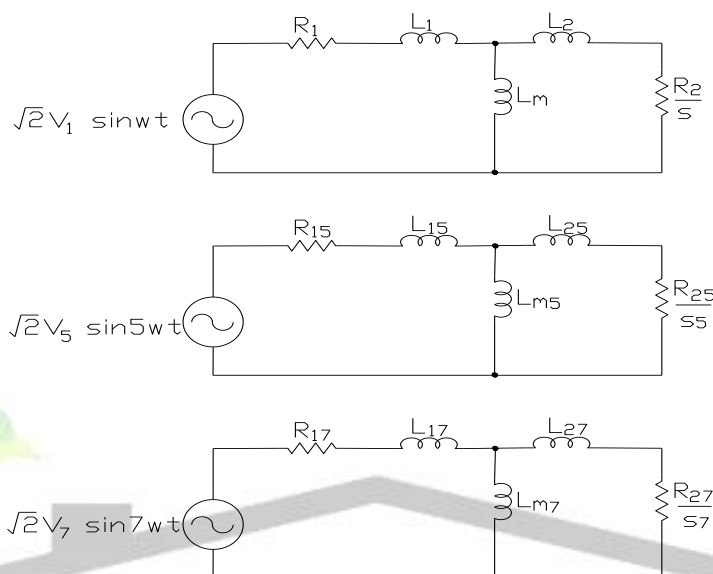


شکل ۱-۴-۲

منحنی های گشتاور- سرعت موتور در هارمونیک اصلی پنجم و هفتم در شکل ۲-۴-۲

نشان داده شده اند. لغزش موتور برای مدار با جریان هارمونیک پنجم برابر است با:

$$(5N_s - N_r) / (5N_s) = 0.8$$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

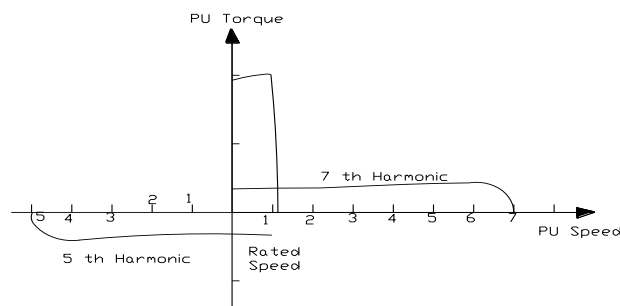

شکل ۲-۴-۲

به همین صورت مقدار لغزش برای مولفه ی هارمونیک هفتم بسیار به یک نزدیک است. بنابراین در مدارهای هارمونیک پنجم و هفتم تقریباً شرایط روتور قفل شدگی داریم. زمانی که موتور در سرعت نامی اش کار می کند گشتاور ایجاد شده توسط هارمونیک پنجم منفی و گشتاور تولید شده توسط هارمونیک هفتم مثبت است. بنا براین این گشتاورها تمایل به خنثی کردن یکدیگر دارند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

فصل سوم روش کنترل برداری و روش

کنترل مستقیم گشتاور خروجی

روش کنترل برداری

برای موتورهای القایی چندگونه مدل مختلف تعریف شده است. مدلی که برای روش کنترل بر روی آن استفاده می شود، بوسیله ی تئوری ریاضیات برداری بدست می آید. مشخصه های یک موتور القایی سه فاز (شامل ولتاژها، جریان ها، شار الکترومغناطیسی و...) بصورت بردارهای مختلط فضایی بیان می شوند. این چنین مدلی، برای هر تغییر لحظه ای ولتاژ و جریان معتبر بوده و بصورت کامل، عملکرد ماشین را هم تحت شرایط پایدار و عادی و هم گذرا توضیح می دهد. بردارهای مختلط فضایی بوسیله ی استفاده از تنها دو محور متعامد می توانند مشخص شوند. موتور می تواند یک ماشین ۲ فاز تصور شود. و استفاده از مدل دو فازی موتور دارای این مزیت است که تعداد معادلات کمتر شده و انجام طراحی برای دستگاه کنترل کننده، ساده تر می شود. یک موتور القایی سه فاز با سیم پیچهای استاتور مشابه، و با

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آر سایت و به همراه فونت های لازمه

توزیع سینوسی و فاصله ی مکانیکی ۱۲۰ درجه و تعداد دور N_s و مقاومت R_s فرض می کنیم. برای روتور هم می توان مدلی با سیم پیچهای مشابه با توزیع سینوسی، با فاصله ی ۱۲۰ درجه و تعداد دور N_s و مقاومت R_s ، در نظر گرفت. با توجه به ایجاد کویل مغناطیسی بین سیم پیچهای استاتور و روتور، می توانیم معادلات ولتاژ روتور و استاتور را به صورت زیر بنویسیم:

$$v_{as} = i_{as} r_s + \frac{d}{dt} \lambda_{as} \quad \text{معادلات ولتاژ سیم پیچهای استاتور:}$$

$$v_{bs} = i_{bs} r_s + \frac{d}{dt} \lambda_{bs}$$

$$v_{cs} = i_{cs} r_s + \frac{d}{dt} \lambda_{cs}$$

$$v_{ar} = i_{ar} r_r + \frac{d}{dt} \lambda_{ar} \quad \text{معادلات ولتاژ بر روی سیم پیچهای روتور:}$$

$$v_{br} = i_{br} r_r + \frac{d}{dt} \lambda_{br}$$

$$v_{cr} = i_{cr} r_r + \frac{d}{dt} \lambda_{cr}$$

معادلات شار پیوندی سیم پیچهای روتور و استاتور بر حسب اندوکتانس و جریان سیم پیچها

$$\begin{bmatrix} \lambda_s^{abc} \\ \lambda_r^{abc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{ss}^{abc} & L_{sr}^{abc} \\ L_{rs}^{abc} & L_{rr}^{abc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s^{abc} \\ i_r^{abc} \end{bmatrix}$$

به گونه ای که :

$$\lambda_s^{abc} = [\lambda_{as} \quad \lambda_{bs} \quad \lambda_{cs}]$$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

$$\lambda_r^{abc} = [\lambda_{ar} \ \lambda_{br} \ \lambda_{br}]$$

$$i_s^{abc} = [i_{as} \ i_{bs} \ i_{bs}]$$

$$i_r^{abc} = [i_{ar} \ i_{br} \ i_{br}]$$

اندوکتانس سیم پیچهای استاتور نسبت به استاتور و روتور نسبت به روتور به صورت زیر

خواهد بود :

$$L_{ss}^{abc} = \begin{bmatrix} L_{ls} + L_{sm} & -\frac{1}{2}L_{sm} & -\frac{1}{2}L_{sm} \\ -\frac{1}{2}L_{sm} & L_{ls} + L_{sm} & -\frac{1}{2}L_{sm} \\ -\frac{1}{2}L_{sm} & -\frac{1}{2}L_{sm} & L_{ls} + L_{sm} \end{bmatrix}$$

L_{ls} : اندوکتانس پراکندگی هر فاز سیم پیچ استاتور

L_{lr} : اندوکتانس پراکندگی هر فاز سیم پیچ روتور

L_{ss} : اندوکتانس پراکندگی سیم پیچهای استاتور

L_{rr} : اندوکتانس پراکندگی سیم پیچهای روتور

$$L_{rr}^{abc} = \begin{bmatrix} L_{lr} + L_{rm} & -\frac{1}{2}L_{rm} & -\frac{1}{2}L_{rm} \\ -\frac{1}{2}L_{rm} & L_{lr} + L_{rm} & -\frac{1}{2}L_{rm} \\ -\frac{1}{2}L_{rm} & -\frac{1}{2}L_{rm} & L_{lr} + L_{rm} \end{bmatrix}$$

L_{sm} : اندوکتانس مقابل بین سیم پیچهای استاتور

L_{rm} : اندوکتانس مقابل بین سیم پیچهای روتور

L_{sr} : اندوکتانس مقابل بین سیم پیچهای استاتور و روتور

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

مشاهده می شود که اندوکتانس متقابل استاتور نسبت به روتور و بالعکس به زاویه ی روتور بستگی دارد. و به صورت زیر خواهد بود.

$$\begin{bmatrix} L_{sr}^{abc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{rs}^{abc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos \theta_r & \cos\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos \theta_r \end{bmatrix}$$

چون به عبارات وابسته به هم استاتور و هم به روتور، تابعی از موقعیت روتور هستند، بنابراین با چرخش رتور، این عبارات با زمان تغییر خواهند کرد. و معادلات دیفرانسیلی با ضرایب متغیر با زمان بدست خواهند آمد. که تحلیل آنها، بسیار پیچیده خواهد بود.

با انجام تبدیلات ریاضی، معادلات دیفرانسیل با ضرایب متغیر زمان را به معادلات دیفرانسیل با ضرایب ثابت تبدیل می کنیم.

اساس این تبدیلات بر این پایه است که اثر الکترومغناطیسی سه سیم پیچ ساکن یا گردان را با دو سیم پیچی که با سرعت دلخواهی در حال چرخش هستند، ایجاد کنیم. به شرطی که این دو سیم پیچی اثر متقابل بر یکدیگر نداشته باشند (بر هم عمود باشند). و در نهایت به جای تحلیل سه سیم پیچی با آثار متقابل نسبت به یکدیگر از تحلیل دو سیم پیچی بدون اثر متقابل بر یکدیگر استفاده کنیم.

مدل ماشین القایی در دستگاه دو محوری:

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

اگر منبع تغذیه سه فاز و متعادل باشد (که معمولاً همینطور است). از تئوری دو محوری برای مدل سازی دینامیکی ماشین استفاده می شود. بصورتی که پارامترها و متغیرها در محورهای عمود بر هم بیان می شود و تأثیری بر یکدیگر ندارند. در این روش، پارامترهای متغیر با زمان حذف می شوند. دو محور ذکر شده را محور مستقیم یا d (direct) و محور عمود یا q (quadrature) می نامیم.

مدل دینامیکی ماشین می تواند هم در دستگاه مرجع گردان و هم دستگاه مرجع ساکن بیان شود. در دستگاه مرجع ساکن، محورهای d و q را به استاتور متصل و ساکن فرض می کنیم. و در دستگاه مرجع گردانی محورهای d و q را در حال چرخش با سرعت زاویه ای دلخواهی فرض می کنیم. در دستگاه مرجع گردان، می توانیم محورهای d و q را چسبیده به روتور و در حال چرخش با سرعت زاویه ای روتور و یا چسبیده به میدان سنکرون و در حال چرخش با سرعت زاویه ای میدان تصور کنیم که در این صورت به بیشترین ساده سازی در معادلات خواهیم رسید. برتری محورهای گردان با سرعت سنکرون در آن است که اگر منبع سینوسی باشد متغیرها در حالت مانا بصورت کمیتهای DC می شوند. تبدیل عبارات در سیستم مرجع ساکن a_s, b_s, c_s به سیستم دوار d و q با ماتریس تبدیل زیر انجام می شود.

$$\begin{bmatrix} F_{Os} \\ F_{Ds} \\ F_{Qs} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \cos \theta_s & \cos \left(\theta_s - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_s - \frac{4\pi}{3} \right) \\ \sin \theta_s & \sin \left(\theta_s - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_s - \frac{4\pi}{3} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{as} \\ F_{bs} \\ F_{cs} \end{bmatrix}$$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

θ_s : زاویه بین محور D و محور a_s

F: می تواند ولتاژ جریان یا شار پیوندی ماشین باشد.

بهتر است برای ساده تر شدن ماتریس، محور D را منطبق بر محور a_s فرض کنیم که در این

صورت زاویه $\theta_s = 0$ خواهد بود و ماتریس تبدیل به صورت زیر در می آید:

$$\begin{bmatrix} F_{Os} \\ F_{Ds} \\ F_{Qs} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{as} \\ F_{bs} \\ F_{cs} \end{bmatrix}$$

تبدیل فوق را به صورت قطبی نیز می توان انجام داد.

$$F_s(t) = F_{as} \cos \theta_s + F_{bs} \cos \left(\theta_s - \frac{2\pi}{3} \right) + F_{cs} \cos \left(\theta_s - \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$F_s(t) = F_{as} \cos \theta_s + F_{bs} \cos \left(\theta_s - \frac{2\pi}{3} \right) + F_{cs} \cos \left(\theta_s - \frac{4\pi}{3} \right)$$

با استفاده از تئوری اعداد مختلط

$$\mathbf{a} = e^{j\frac{2\pi}{3}} \quad \vec{F}_s = \frac{2}{3} \left[F_{as}(t) + \mathbf{a}F_{bs}(t) + \mathbf{a}^2 F_{cs}(t) \right]$$

$|\vec{F}_s|$: اندازه ی کمیت های استاتور نسبت به محور حقیقی.

θ_s : زاویه ی کمیت های استاتور نسبت به محور حقیقی.

بردار F را در مختصات دو محوری می توان بصورت مقابل نوشت. $\vec{F}_s = F_{Ds} + jF_{Qs}$

در ماشینهای سه فاز متقارن و در دستگاه مختصا دو محوری خواهیم داشت:

$$F_{Ds} = \text{Re}(\vec{F}_s) = \text{Re} \left[\frac{2}{3} (F_{as} + \mathbf{a}F_{bs} + \mathbf{a}^2 F_{cs}) \right] = \frac{2}{3} \left[F_{as} - \frac{1}{2} F_{bs} - \frac{1}{2} F_{cs} \right]$$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

$$\mathbf{F}_{Qs} = \text{Im}(\vec{\mathbf{F}}_s) = \text{Im}\left[\frac{2}{3}(\mathbf{F}_{as} + a\mathbf{F}_{bs} + a^2\mathbf{F}_{cs})\right] = \frac{\mathbf{F}_{bs} - \mathbf{F}_{cs}}{\sqrt{3}}$$

همین منطق کلی را میت وان برای روتور هم اعمال کرد. باید توجه داشت که دستگاه مرجع

a_r, b_r, c_r و θ_r نسبت به هم ساکن هستند و در نتیجه برای روتور خواهیم داشت:

$$\vec{\mathbf{F}}_r = |\mathbf{F}_r| e^{j\theta_r} \quad \text{با ترتیب اندازه و زاویه کمیت‌های روتور هستند. } \theta_s \text{ و } |\mathbf{F}_s|$$

حال اگر بردار $\vec{\mathbf{F}}_s$ را در مختصات دو محوری ثابت شده به روتور تعریف کنیم، خواهیم داشت

:

$$\vec{\mathbf{F}}_r = \mathbf{F}_{dr} + j\mathbf{F}_{qr}$$

با استفاده از شکل زیر می توان کمیت‌های استاتور در سیستم مرجع ساکن $D - Q$ را به

سیستم مرجع گردان $d - q$ با سرعت ω_r یا هر سرعت دلخواه دیگر منتقل نمود.

با توجه به شکل برای تبدیل محورهای ساکن $D - Q$ به محورهای گردان $d - q$ و بالعکس

داریم:

$$\vec{\mathbf{F}}_s = \vec{\mathbf{F}}_r e^{j\theta_r}$$

$$\vec{\mathbf{F}}_r = \mathbf{F}_{dr} + j\mathbf{F}_{qr}$$

$$\vec{\mathbf{F}}_s = \mathbf{F}_{Ds} + j\mathbf{F}_{Qs}$$

$$\vec{\mathbf{F}}_r = \vec{\mathbf{F}}_s e^{-j\theta_r}$$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

پس می توانیم از فرم ماتریسی زیر برای انتقال از مختصات مرجع ساکن به مختصات دور این متصل به روتور استفاده کنیم.

$$\begin{bmatrix} F_{dr} \\ F_{qr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \sin \theta_r \\ -\sin \theta_r & \cos \theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{Dr} \\ F_{Qr} \end{bmatrix}$$

و برای تبدیل معکوس آن خواهیم داشت :

$$Q = \frac{d\omega_r}{dt} \quad \begin{bmatrix} F_{Dr} \\ F_{Qr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \sin \theta_r \\ -\sin \theta_r & \cos \theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{dr} \\ F_{qr} \end{bmatrix}$$

مدل ماشین در دستگاه مرجع $d - q$ با سرعت دلخواه :

تبدیلات مطرح شده در قسمت قبل، را می توان بصورت مستقیم از محورهای ساکن استاتور به محورهای گردان روتور انجام داد. در شکل زیر رابطه بین محورهای ثابت a_s, b_s, c_s استاتور و محورهای گردان با سرعت ω_r روتور a_r, b_r, c_r و با محورهای گردان d, q با سرعت دلخواه ω نشان داده شده است.

از قوانین مکانیک می دانیم که :

$$\theta(t) = \int^t \omega(t)dt + \theta(0)$$

$$\theta_r(t) = \int^t \omega_r(t)dt + \theta_r(0)$$

سرعت محورهای گردان نسبت به روتور از قانون سرعت نسبی $\omega - \omega_r$ می باشد.

تبدیل کمیتهای از دستگاه مرجع abc به odq به صورت زیر خواهد بود.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

$$\begin{bmatrix} F_o \\ F_d \\ F_q \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \cos \theta_s & \cos \left(\theta_s - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_s - \frac{4\pi}{3} \right) \\ \sin \theta_s & \sin \left(\theta_s - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_s - \frac{4\pi}{3} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_a \\ F_b \\ F_c \end{bmatrix}$$

θ_x زاویه ی بین دستگاه مرجع odq و محورهای abc استاتور یا روتور.

برای تبدیل کمیت های استاتور به مختصات odq : $\theta_x = \theta$

برای تبدیل کمیت های روتور به مختصات odq : $\theta_x = \theta - \theta_r$

برای انجام تبدیل معکوس (از دستگاه odq به دستگاه abc)

$$\begin{bmatrix} F_a \\ F_b \\ F_c \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & \cos(\theta_x) & \sin(\theta_x) \\ 1 & \cos\left(\frac{2\pi}{3} - \theta_x\right) & \sin\left(\frac{2\pi}{3} - \theta_x\right) \\ 1 & \cos\left(\frac{4\pi}{3} - \theta_x\right) & \sin\left(\frac{4\pi}{3} - \theta_x\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_o \\ F_d \\ F_q \end{bmatrix}$$

معادلات ولتاژ در دستگاه odq

$$v_s^{abc} = r_s^{abc} i_s^{abc} + \frac{d}{dt} \lambda_s^{abc}$$

برای معادلات ولتاژ استاتور، داشتیم :

خواهیم داشت :

$$v_s^{odq} = [T(\theta)] r_s^{abc} i_s^{abc} + [T(\theta)] \frac{d}{dt} \left([T(\theta)]^{-1} [\lambda_s^{odq}] \right)$$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آر سایت و به همراه فونت های لازمه

$$\frac{d}{dt} \left([T(\theta)]^{-1} [\lambda_s^{odq}] \right) = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) \\ 0 & -\sin\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) & -\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) \\ 0 & -\sin\left(\frac{4\pi}{3} - \theta\right) & -\cos\left(\frac{4\pi}{3} - \theta\right) \end{bmatrix} \frac{d\theta}{dt} [\lambda_s^{odq}] + [T(\theta)]^{-1} \frac{d}{dt} \left([\lambda_s^{odq}] \right)$$

در نهایت خواهیم داشت :

$$v_s^{odq} = r_s^{odq} i_s^{odq} + \frac{d}{dt} \lambda_s^{odq} + \omega \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \lambda_r^{odq}$$

و اگر معادله ی بدست آمده را به صورت برداری بنویسیم :

$$\bar{v}_s = R_s \bar{i}_s + \frac{d}{dt} \bar{\lambda}_s + j\omega \bar{\lambda}_s$$

به صورت مشابه کمیت‌های روتور را می توان به مرجع odq انتقال داد. البته برای روتور زاویه ای انتقال $(\theta - \theta_r)$ خواهد بود.

لذا با استفاده از $[T(\theta - \theta_r)]$ و معادلات ولتاژ روتور به همان ترتیبی که برای استاتور انجام

دادیم، معادلات ولتاژ زیر را برای سیم پیچ های روتور بدست می آوریم:

$$v_r^{odq} = r_r^{odq} i_r^{odq} + \frac{d}{dt} \lambda_r^{odq} + (\omega - \omega_r) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \lambda_r^{odq}$$

$$\bar{v}_r = r_r \bar{i}_r + \frac{d}{dt} \bar{\lambda}_r + j(\omega - \omega_r) \bar{\lambda}_r$$

روابط شار پیوندی در دستگاه odq:

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازم

شارهای پیوندی استاتور در دستگاه odq به صورت زیر خواهد بود. که با ضریب معادله ی

(۱ - ۳) در $[T(\theta)]$ حاصل می شود.

$$\lambda_s^{odq} = [T(\theta)] \left(L_{ss}^{abc} [T(\theta)]^{-1} i_s^{odq} \right) + [T(\theta)] \left(L_{sr}^{abc} [T(\theta - \theta_r)]^{-1} i_r^{odq} \right)$$

$$\lambda_s^{odq} = \begin{bmatrix} L_{ls} + \frac{3}{2} L_{sm} & 0 & 0 \\ 0 & L_{ls} + \frac{3}{2} L_{sm} & 0 \\ 0 & 0 & L_{ls} \end{bmatrix} i_s^{odq} + \begin{bmatrix} \frac{3}{2} L_{sr} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} L_{sr} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} i_r^{odq}$$

و به صورت مشابه معادلات شار پیوندی روتور نیز به صورت زیر بدست می آیند:

$$\lambda_r^{odq} = [T(\theta - \theta_r)] \left(L_{rr}^{abc} [T(\theta - \theta_r)]^{-1} i_r^{odq} \right) + [T(\theta - \theta_r)] \left(L_{rs}^{abc} [T(\theta_r)]^{-1} i_s^{odq} \right)$$

$$\lambda_r^{odq} = \begin{bmatrix} L_{lr} + \frac{3}{2} L_{rm} & 0 & 0 \\ 0 & L_{lr} + \frac{3}{2} L_{rm} & 0 \\ 0 & 0 & L_{lr} \end{bmatrix} i_r^{odq} + \begin{bmatrix} \frac{3}{2} L_{sr} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} L_{sr} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} i_s^{odq}$$

معادلات شار پیوندی روتور و استاتور را به صورت فشرده می نویسیم:

$$\begin{bmatrix} \lambda_{os} \\ \lambda_{ds} \\ \lambda_{qs} \\ \lambda'_{or} \\ \lambda'_{dr} \\ \lambda'_{qr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{ls} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L_{ls} + \frac{3}{2} L_{sm} & 0 & 0 & \frac{3}{2} L_{rm} & 0 \\ 0 & 0 & L_{ls} + \frac{3}{2} L_{sm} & 0 & 0 & \frac{3}{2} L_{rm} \\ 0 & 0 & 0 & L'_{ls} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} L_{rm} & 0 & 0 & L'_{lr} + \frac{3}{2} L_{rm} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} L_{rm} & 0 & 0 & L'_{lr} + \frac{3}{2} L_{rm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{os} \\ i_{ds} \\ i_{qs} \\ i'_{or} \\ i'_{dr} \\ i'_{qr} \end{bmatrix}$$

معادله گشتاور الکترومغناطیسی در مرجع odq:

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

مجموع توانهای لحظه ای ورودی به هر شش سیم پیچ استاتور و روتور به شرح زیر است :

$$P_{in} = V_{as}i_{as} + V_{bs}i_{bs} + V_{cs}i_{cs} + V'_{as}i'_{as} + V'_{bs}i'_{bs} + V'_{cs}i'_{cs}$$

و بر حسب کمیت‌های دستگاه odq، توان لحظه ای به این شکل است :

$$P_{in} = \frac{3}{2} (V_{as}i_{as} + V_{bs}i_{bs} + 2V_{cs}i_{cs} + V'_{as}i'_{as} + V'_{bs}i'_{bs} + 2V'_{cs}i'_{cs})$$

و گشتاور الکترومکانیکی به صورت بدست می آید :

$$T_{em} = \frac{3}{2} \frac{P}{2\omega_r} \left[\omega (\lambda_{ds}i_{qs} - \lambda_{qs}i_{ds}) + (\omega - \omega_r) (\lambda'_{dr}i'_{qr} - \lambda'_{qr}i'_{dr}) \right]$$

با توجه به رابطه ی شار پیوندی می توانیم نشان دهیم که :

$$\begin{aligned} \lambda_{ds}i_{qs} - \lambda_{qs}i_{ds} &= (L_{is}i_{ds} + L_m i_{ds} + L_m i'_{dr})i_{qs} - (L_{is}i_{qs} + L_m i_{qs} + L_m i'_{dr})i_{ds} \\ &= L_m (i_{qs}i'_{dr} - i_{ds}i'_{qr}) \\ \lambda'_{ds}i'_{qs} - \lambda'_{qs}i'_{ds} &= (L'_{is}i'_{ds} + L'_m i'_{ds} + L_m i_{dr})i'_{qs} - (L'_{is}i'_{qs} + L'_m i'_{qs} + L_m i_{dr})i'_{ds} \\ &= L_m (i_{qs}i'_{dr} - i_{ds}i'_{qr}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda_{ds}i_{qs} - \lambda_{qs}i_{ds} = -(\lambda'_{ds}i'_{qs} - \lambda'_{qs}i'_{ds}) = L_m (i_{qs}i'_{dr} - i_{ds}i'_{qr})$$

پس معادله ی گشتاور الکترومکانیکی را به صورت زیر می توانیم بنویسیم :

$$T_{em} = \frac{3}{2} \frac{P}{2} (\lambda'_{qr}i'_{dr} - \lambda'_{dr}i'_{qr})$$

$$= \frac{3}{2} \frac{P}{2} (\lambda_{ds}i_{qs} - \lambda_{qs}i_{ds})$$

$$= \frac{3}{2} \frac{P}{2} L_m (i'_{dr}i_{qs} - i'_{qr}i_{ds})$$

معادله ی مکانیکی ماشین القایی :

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

معادله ی حرکت روتور به وسیله مساوی قرار دادن گشتاور اینرسی و گشتاور شتاب دهنده به صورت زیر نوشته می شود.

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_{em} - T_{mech} - T_{damp}$$

به صورتی که T_{em} گشتاور الکترومغناطیسی، T_{mech} گشتاور مکانیکی خارجی اعمال شده در خلاف جهت سرعت روتور و T_{dmp} نیز گشتاور میرا کننده در خلاف جهت حرکت $T_{damp} = F\omega_{rm}$ و F ، مجموع نیروی اصطکاک استاتور و روتور است. T_{mech} برای حالت موتوری همان گشتاور بار است و مثبت در نظر گرفته می شود. و در حالت ژنراتوری، گشتاور اعمال شده به شناخت از طریق محرک اولیه است و منفی در نظر گرفته می شود. اغلب معادله ی اخیر را بر حسب ثابت اینرسی H می نویسند که به صورت زیر تعریف می شود:

$$H = \frac{J\omega_{bm}^2}{2S_b}$$

جایگزین H به جای J معادله ی گشتاور بر حسب ثابته اینرسی به صورت زیر خواهد بود:

$$\frac{d\left(\frac{\omega_r}{\omega_b}\right)}{dt} = \frac{1}{2H} (T_{em} - T_{mech} - T_{damp})$$

کنترل برداری ماشینهای القایی :

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

در روش کنترل برداری در واقع ماشین ac به مشابه یک ماشین dc تحریک مستقل کنترل می شود. گشتاور در یک ماشین dc با صرف نظر از اثر اشباع و عکس العمل آرمیچر، از رابطه ی زیر بدست می آید :

$$T_e = K I_a I_f$$

I_a : جریان آمپر

I_f : جریان سیم پیچ میدان (استاتور).

در ماشینهای dc متغیرهای کنترل I_a و I_f را می توان به عنوان بردارهای متعامد یا مستقل در نظر گرفت. در کارکرد معمول، جریان میدان I_f به گونه ای تنظیم می شود که شار میدان در مقدار نامی ثابت نگه داشته شده و مقدار گشتاور با تغییر جریان آرمیچر، تغییر می کند. از آنجاییکه جریان I_f یا شار میدان از جریان آرمیچر I_a مستقل است، میزان حساسیت گشتاور چه در حالت پایدار و چه در حالت گذرا، در حد بیشینه می ماند. این حالت از کنترل قابل تعمیم به ماشین القایی نیز می باشد. به این شرط که کارکرد ماشین در یک سیستم مرجع سنکرون در نظر گرفته شود که در اینصورت متغیرهای سینوسی به شکل مقادیر dc ظاهر می شوند. در کنترل برداری I_{ds} مشابه I_f در ماشین dc می باشد. بنابراین گشتاور را می توان به فرم زیر نوشت :

$$T_e = K |\psi_m| i_{qs} = K' i_{qs} i_{ds}$$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

ایده ی این که چگونه می توان i_{ds} و i_{qs} را به عنوان بردارهای کنترل در روش برداری ایجاد نمود با کمک دیاگرام فاز دری در سیستم مرجع گردان سنکرون ($d^e - q^e$) در شکل زیر تشریح شده است.

این دیاگرام فاز روی با این فرض که ولتاژ شکاف هوایی V_g هم راستا با محور q می باشد، رسم شده است. جریان استاتور i_s به اندازه ی $\theta - 90$ از V_g عقب است. به این ترتیب $i_{qs} = i_s \sin\theta$ هم راستا با V_g و $i_{ds} = i_s \cos\theta$ عمود بر آن می باشد. جریان i_{qs} مؤلفه ی حقیقی یا مؤلفه ی گشتاور جریان استاتور بوده که توان حقیقی مربوطه در شکاف هوایی برابر با V_g i_{qs} می باشد جریان i_{ds} مؤلفه ی موهومی یا مؤلفه ی میدان جریان استاتور بوده که وظیفه اش ایجاد شار شکاف هوایی برابر ψ_m می باشد. توان راکتیو مربوطه هم در شکاف هوایی برابر $V_g i_{ds}$ است. از روی دیاگرام فاز روی می توان دید که گشتاور تولیدی در شکاف هوایی برابر $T_e = K i_{qs} i_{ds}$ می باشد که i_{qs} , i_{ds} مستقل از یکدیگر بوده و هر یک از آنها را می توان بدون آنکه تأثیری روی دیگری داشته باشند، تغییر داد و کنترل نمود. همانند ماشین dc برای کارکرد طبیعی i_{ds} ، ثابت می ماند و گشتاور را با تغییر i_{qs} می توان تغییر داد. با توجه به اینکه جریانهای i_{ds} , i_{qs} مؤلفه های جریان استاتور در دستگاه مرجع گردانی هستند که محور d آن در راستای میدان می باشد و مولفه ی q همواره بر میدان عمود است می توان نتیجه گرفت که مؤلفه ی q میدان λ_q در این دستگاه مرجع انتخاب شده، صفر خواهد بود. برای اینکه بتوانیم در هر لحظه و موقعیتی محور d را در راستای میدان قرار دهیم باید

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

سرعت و موقعیت (زاویه) میدان در هر لحظه محاسبه شود. برای بدست آوردن زاویه میدان روشهای مختلفی وجود دارد که مبنای تقسیم بندی روش مستقیم و غیر مستقیم در کنترل برداری است.

کنترل کننده بهینه شار برای کارکرد موتور القایی در بازده

حداکثر

رشد روزافزون کاربران انرژی و محدودیت منابع انرژی، جستجوی راهکارهای افزایش بازده سیستم های گوناگون را اجتناب ناپذیر می سازد. حداقل کردن میزان تلفات روش موسومی است که در مورد کاربران انرژی الکتریکی به کار گرفته می شود. این روش کاربران برق را مجبور می سازد که تحت هر شرایطی با بازده حداکثر عملی کار کنند. موتورهای القایی بیشتر از ۶۰ درصد برق صنعتی را مصرف می کنند به همین علت تلاشهایی قابل توجهی در زمینه بهبود بازده آنها صورت می گیرد.

حداقل کردن تلفات با استفاده از مواد با کیفیت بالا و بهبود روند طراحی ساخت و الگوریتمهای کنترل هوشمند در مراحل عملکردی صورت می پذیرد. در دسته بندی آخر مهمترین مسئله تطبیق شار موتور با بار است.

میزان نامی شار، مقدار بهینه شده آن در نقطه کار نامی موتور است. اما در بارهای سبک استفاده از همان شار نامی باعث کاهش ضریب توان و بازده درایو خواهد شد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

سه روش برای حداقل کردن تلفات وجود دارد که عبارتند از:

کنترل شار به عنوان تابعی از گشتاور، کنترل شار بر اساس مدل تلفات و کنترل شار به

وسیله کنترل کننده جستجوگر تلفات حداقل

دو روش اول به ترتیب اشکالاتی از جمله بهبود جزئی بازده درایو و وابستگی به تغییر

پارامترهای موتور دارند. در سومین روش توان خروجی موتور در حالی که سطح شار به طور

مداوم به منظور یافتن توان ورودی حداقل موتور کاهش می یابد، ثابت نگه داشته می شود.

این روش جذابتر است، زیرا مقدار شار بهینه را پیدا کرده و نیز به تغییر پارامترهای موتور

حساس نیست.

از زمان ابداع مفهوم کنترل مستقیم گشتاور، این روش در بسیاری از کاربردهای درایوهای

AC به کار برده شده است. این مسئله مرهون پاسخ گشتاور سریع و مقاومت است. این

مسئله مرهون پاسخ گشتاور سریع و مقاومت آن در مقابل تغییر پارامترهای موتور است.

ساختار ساده آن به خاطر استفاده از مقایسه گرهای هیستریزیس و جدول سوئیچینگ برای

کنترل گشتاور و کنترل شار است. در DTC معمولاً دامنه شار استاتور برابر میزان نامی آن

تنظیم می شود. همان طور که ذکر شد این نقطه، نقطه بهینه کارکرد درایو در بار سبک نمی

باشد. در این مقاله برای رسیدن به بهترین شار DTC یک کنترل کننده شار بهینه پیشنهاد

شده است.

این کنترل کننده بر اساس الگوریتم جستجو کار می کند، زیرا در صورت استفاده از بقیه

انواع کنترل کننده های شار، عدم وابستگی DTC به پارامترهای ماشین از بین می رود. این

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

نوع کنترل کننده شار برای موتورهای القایی کنترل اسکالر استفاده شده است که نتایج خوبی نیز در پی داشته است.

۲- کنترل مستقیم گشتاور

ایده اصلی مفهوم DTC که بلوک دیاگرام آن در شکل (۱) نشان داده شده است، بر مبنای انتخاب بهترین بردار ولتاژ است که باعث چرخش شار شده و گشتاور دلخواه را تولید می کند.

در خلال این چرخش دامنه شار در محدوده ای از پیش تعریف شده باقی می ماند. با یک اینورتر ولتاژ سه فاز، ۶ بردار غیر صفر ولتاژ و دو بردار ولتاژ صفر که قابلیت اعمال به پایانه های ماشین را دارند به وجود می آیند. شار استاتور با استفاده از بردار ولتاژ و جریان اندازه گیری شده، قابل تقریب زدن است.

$$\Psi_S = \int (V_S - R_S I_S) dt \quad (1)$$

که در آن R_S مقاومت استاتور و I_S, V_S به ترتیب بردارهای ولتاژ و جریان استاتور هستند، بنابراین گشتاور نیز با استفاده از مؤلفه های تقریبی شار و جریان اندازه گیری شده قابل محاسبه است:

$$T = P(\Psi_d I_q - \Psi_q I_d) \quad (2)$$

که در آن p ، جفت قطب و q, d بیانگر مؤلفه های انتقال Concordia جریان و شار هستند. خط سیر دایره ای شار استاتور به ۶ قسمت متقارن منتسب به بردارهای ولتاژ اینورتر

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

تقسیم شده است. برای هر قسمت یک مجموعه بردار مناسب پیشنهاد شده است. بردارهای ولتاژ به موتور اعمال شده اند تا دامنه شار و گشتاور ثابت بمانند. این مسائل در شکل (۲) نشان داده شده است.

۳- کنترل کننده بهینه شار

شکل (۳) یک نمودار کلی بازده موتور را بر اثر تغییر بار، هنگامی که شار مقدار نامی خود را دارد، نشان می دهد. موتور به گونه ای طراحی شده است که بازده حداکثر آن در بار نامی رخ می دهد. در نقطه بهینه، تلفات آهن و تلفات مس یکسان هستند. بنابراین میزان شار موتور باید در هنگام کاهش بار، تنظیم شود.

تطبیق بار و شار به سه طریق امکان پذیر است: کنترل شار به عنوان تابعی از گشتاور، کنترل شار براساس مدل اتلاف و کنترل شار به وسیله کنترل کننده جستجوی حداقل تلفات.

• کنترل شار به عنوان تابعی از گشتاور:

در این روش دامنه شار همان طور که در معادله (۳) نشان داده شده است به عنوان تابعی از گشتاور تنظیم می شود:

$$|\Psi_S| = |\Psi_{sn}| \sqrt{\frac{T}{T_n}} \quad (3)$$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

به طوری که Ψ_{sm} و T_n به ترتیب مقادیر نامی شار و گشتاور موتور هستند. این روش به خاطر سادگی اش، روشی شناخته شده در صنعت است. هر چند که این روش تلفات توان درایو را بررسی نمی کند و نمی تواند مقدار بهینه شار را پیدا کند. بنابراین این روش تنها یک بهبود جزئی در بازده درایو دارد.

• کنترل کننده شار بر پایه مدل تلفات:

در تقسیم بندی دوم شار بهینه بر اساس مدل تلفات موتور القایی معین می شود. سرعت همگرایی این روش بسیار زیاد است و نقطه عملکرد بهینه موتور را به دست می دهد. اما این روش، به دقت تعیین پارامترهای موتور و تغییرات آنها در حین عمل وابسته است.

• کنترل کننده جستجوگر شار:

در تقسیم بندی سوم، توان ورودی درایو توسط تنظیم مقدار شار، حداقل می شود. بنابراین در صورت ثابت ماندن توان خروجی، بازده حداکثر می شود. این روش پاسخ زمانی نسبتاً طولانی (بیشتر از ۱۰ ثانیه) دارد، اما کاملاً از پارامترهای درایو مستقل است. بنابراین این روش برای DTC از دو روش ذکر شده دیگر در قسمت های قبل مناسبتر است، زیرا آنها استقلال عملکرد DTC از پارامترهای ماشین را از بین می برند.

۴- روش کنترل پیشنهادی

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

این روش (کنترل کننده جستجوگر شار)، اساساً از توان ورودی سیستم درایو به عنوان تابع هدف استفاده کرده و آن را حداقل می کند. از آنجایی که اندازه گیری توان ورودی درایو به سخت افزار اضافی از جمله وات متر برای خط ac یا یک حسگر جریان برای باس dc نیاز دارد، بعضی مؤلفان استفاده از توان ورودی موتور را به عنوان تابع هدف پیشنهاد می کنند و نشان می دهند که این انتخاب، نقطه بازده حداکثر سیستم درایو را خیلی دورتر از نقطه واقعی بهینه آن نمی برد.

شکل (۴) بلوک دیاگرام این روش را که به طرح DTC اعمال شده است، نشان می دهد. برای به کار بردن الگوریتم جستجو در یک DTC، توان ورودی موتور به وسیله معادله (۴) در مدل فضای برداری موتور ارجاع شده به سمت استاتور محاسبه شده است:

$$P = I_d V_d + V_q I_q \quad (۴)$$

مقدار مرجع شار با پله های متوالی به منظور حداقل کردن توان اکتیو تغییر می کند.

الگوریتم کنترل در زیر ارائه شده است:

$$\delta F + \text{مقدار مرجع شار قبلی} = \text{مقدار مرجع شار جدید}$$

$$P_{active} \text{ قبلی} > P_{active} \text{ جدید اگر}$$

$$\delta F = -\delta F \quad (۵) \text{ سپس به طوری که } \delta F \text{ پله تغییر شار است.}$$

مسئله ای که وجود دارد، این است که توان ورودی موتور به عنوان تابعی از شار حول

نقطه حداقل خود مسطح است و باعث می شود که حساسیت تغییرات توان ورودی موتور به



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

تغییرات شار کم شود. البته شار موتور به سوی نقطه بهینه خود همگرا می شود، اما نوساناتی نیز در اطراف این نقطه دارد.

از آنجا که جریان استاتور حساسیت بیشتری در مقایسه با توان ورودی نسبت به شار موتور نشان می دهد، جریان استاتور نیز می تواند در فرایند بهینه سازی استفاده شود. شکل (۵) مقایسه ای میان توان ورودی موتور و جریان استاتور به عنوان تابعی از شار موتور را نشان می دهد. در شکل دیده می شود که توان ورودی موتور در حالتی که بار سبکتر می شود، مسطح تر می شود. بنابراین جریان استاتور جانشین خوبی برای تابع هدف در فرآیند بهینه سازی است.




برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

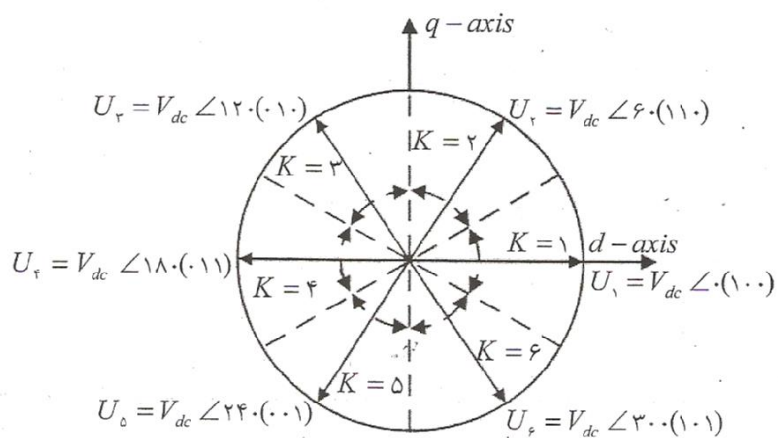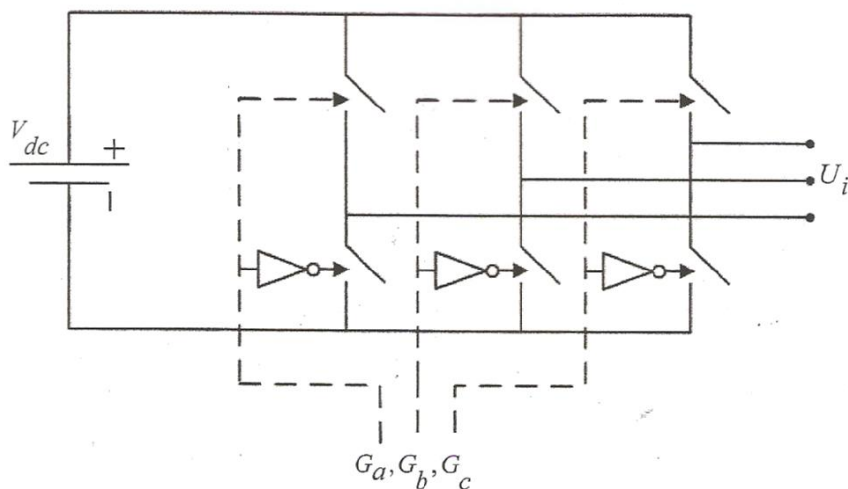

شکل ۲-۲ اینورتر دو سطحی و بردارهای ولتاژ آن.


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

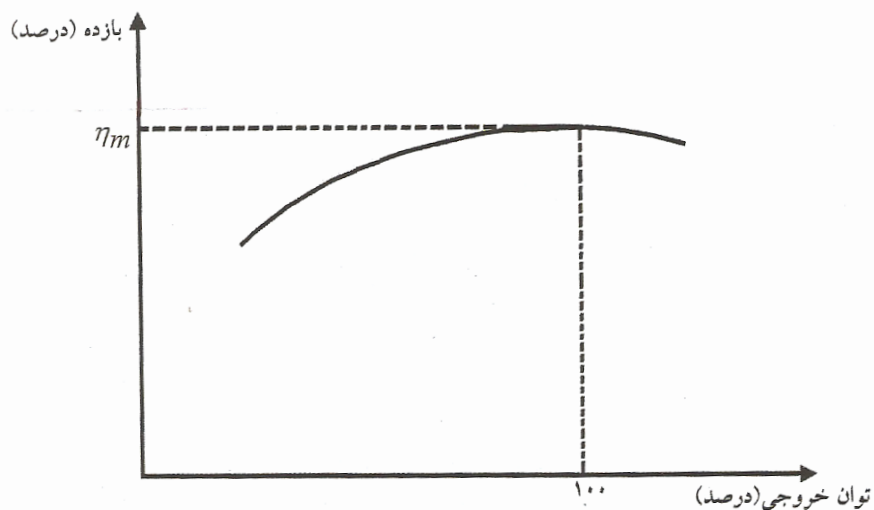

شکل ۳.۲.۳ نمودار تغییرات بازده موتور الکتریکی بر حسب تغییرات بار.

WikiPower.ir

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه

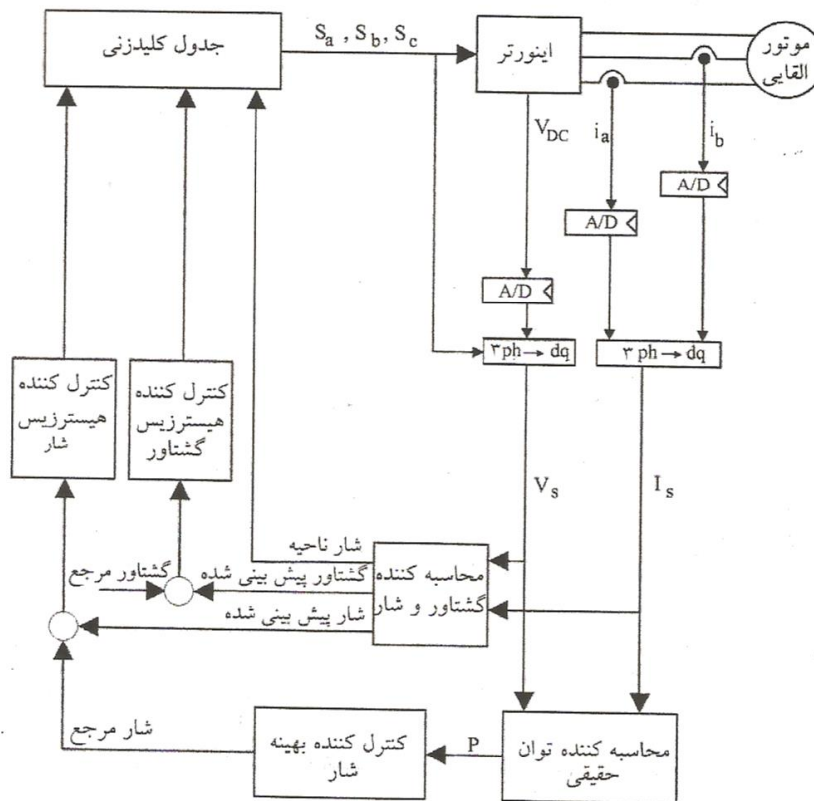

شکل ۲-۱ نمودار بلوکی اعمال روش بهینه سازی شار در روش کنترل مستقیم گشتاور.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

منابع:

توان ورودی موتور
(بر یونیت)

بر یونیت = توان خروجی

1- N.ALERICH,WALTER.(1983) ELECTRIC MOTOR CONTROL.USA: DELMAR.

2- S.K Datta.(1991)power Electronics and controls. India: prentice Hall India.

3- Resenblant; Friedman. (1986). Direct and Alternating current Machinery. USA. MERRIL

4. S.A.Nasar, L. Eunnewher (1983) Electro mechanics and Electric Machines. USA. WILEY

۵- مک فرسون، جرج دی لارمور، رابرت. (۱۹۹۰) آشنایی با ماشینهای

الکتریکی و ترانسفورماتور ها (محمد حسین سالمی). تهران: انتشارات

دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۷۶)

۶- شکری بهمن، کاظم (مهر ۸۰) بررسی روشهای کنترل سرعت موتور های

القایی. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

۷- ذوالقدری، محمد رضا؛ کابلی، شهریار؛ بحرانی، بهروز (۱۳۸۴) کنترل

کننده بهینه ساز برای کارکرد موتور القایی در بازده حداکثر. نشریه علمی

پژوهشی برق، شماره چهل و پنجم، صفحه ۵۳.